

28944

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ

İ Z N İ K

LEFKE KAPI BÖLGESİ MİMARİ GELİŞİMİ

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

RÖLÖVE - RESTORASYON ANABİLİM DALI

LİSANSÜSTÜ BİTİRME TEZİ

YÖNETEN : Yrd. Doç. LÜTFÜ YAZICIOĞLU

HAZIRLAYAN: Mimar MELİH SEFA GÖNENÇ

F.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
DOKÜMANTASYON MERKEZİ

İstanbul - 1993

İÇİNDEKİLER

ÖZET

GİRİŞ

I. BÖLÜM : İZNİK'İN FİZİKSEL VE TARİHSEL VERİLERİ

I.1.COĞRAFYASI

I.1.a- Yeri ve Sınırları

I.1.b- Ulaşım

I.1.c- İdari Bölünme

I.1.d- Jeolojik ve Morfolojik Yapı

I.1.e- İklim

I.1.f- Topoğrafya

I.1.g- Akarsular ve Su Kaynakları

I.1.h- Bitki Örtüsü

I.2.TARİHSEL GELİŞİM

I.2,a- Prehistorik Çağda İznik

I.2.b- Antik Çağda İznik

I.2.c- Roma Çağında İznik

I.2.d- Hristiyanlık Çağında İznik

I.2,e- Bizans Çağında İznik

I.2.f- Selçuklular Döneminde İznik

I.2.g- Haçlılar Döneminde İznik

I.2.h- İkinci Bizans Döneminde İznik

I.2.i- Laskarisler Döneminde İznik

I.2.j- Osmanlılar Döneminde İznik

I.2.k- Cumhuriyet Döneminde İznik

I.3.TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE SOSYOEKONOMİK YAPI

I.4.İZNİK'İN FİZİKSEL GELİŞİMİ

II. BÖLÜM : KONUT MİMARLIĞI

LEFKE KAPI BÖLGESİ SİVİL MİMARLIK ÖRNEKLERİ

II.1.ÇALIŞMA ALANI SINIRLARININ BELİRLENMESİ

II.2.MEVcut DURUM ANALİZİ

II.3.KONUTLARIN MİMARİ ÖZELLİKLERİ

II.3.a- Mekan Örgütlenmesi

II.3.b- Konutlarda Kullanılan Yapı Malzemeleri ve

Yapım Yöntemleri

II.3.c- Yapı Öğeleri

* Temeller

*Duvarlar

*Döşemeler

*Çatı Örtüleri ve Kaplamaları

*Çıkmalar

*Pencereler

*Kapılar

*Ocak ve Bacalar

*Tavanlar

*Dolaplar

II.4. PİLOT YAPI PROJELENDİRİLMESİ

II.4.1- Tek Yapı Ölçeğinde Rölöve ve Restorasyon
Projesi

II.4.2-Lefke Kapı Bölgesi Çevre Düzenleme Projesi

II.4.3-Lefke Kapı Bölgesi Plan ve Cephe Düzenleme
Projeleri

III. BÖLÜM : SONUÇ VE KORUMA ÖNERİLERİ

BİBLİYOGRAFYA

ÖNSÖZ

Asırlar boyu çeşitli uygarlıkların hüküm sürdüğü İznik gelişen süreç içinde bütün bu farklı uygarlıkların izini günümüze kadar taşıyabilmiş önemli yerleşim birimlerimizden biridir.

Ançak İznikte bugüne kadar yapılan çalışmalar, araştırmalar kentin dini mimarisi ve seramik sanatlarındaki etkinliği üzerine olmuştur. Çeşitli dönemlere ait kiliseler, camiler, hamamlar, imaretler bu araştırmalar kapsamında kalmış ve kentin sivil mimari gelişimi hakkındaki araştırmalar yetersiz kalmıştır. Bunun nedenleri başında Kentin büyük felaketlere maruz kalması gelir. Şöyleki kentin pek çok eserini tahrip eden yangınlar Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait sivil mimarlık örneklerinin tamamen ortadan yok olmasına sebep olmuştur. Bu yüzden kentin sivil mimarlık örneklerinin başlangıcı Cumhuriyetin ilk dönemlerine rastlar.

Bugün koruma altına alınmış kentin geleceğe yönelik konut politikasının saptanmasında faydalı olacağına inandığım bu araştırma ile o döneme ait yapıların mekan örgütlenmesi


ve yapı ögeleri saptanmaya çalışılmış, bu bilgiler doğrultusunda yeni yapılaşmaya yardımcı olacak prototip plan ve cephe önerileri hazırlanmaya çalışılmıştır.

Bu çalışma içinde pilot bölge olarak Lefke kapı civarı ve Yeşil Camii'yi kuşatan bir yapı adaları grubu ele alınmıştır.

Beni bu bölgede çalışmaya yönlendiren sebeblerin başında bu bölgenin diyer yerlere oranla nisbeten daha az tahrip olması gelir. Kanımca bu yerleşim alanının kent merkezine uzaklığı buradaki betonlaşmayı geciktirmiştir. Burada görülen betonarme binaların yeni olması ve bir kısmının inşaatının devam etmesi bu görüşümü doğrulamaktadır. Bu binaların varlığı şu an bile o çevrenin mimari bütünlüğünü tam olarak bozamamıştır. İnsan ölçeğindeki sokaklar ve yapılar mekan olgusunun dışarıdan hissedilmesini, sıçak sevimli bir kent bütünlüğünü oluşturaçak düzeyde kalmasını sağlamıştır. Bu çalışmanın yürütülmesinde bilgi ve yardımlarını esirgemeyen Sayın Doç. Dr. Lütfü Yazıcıoğlu'na, tüm Ana Bilim Dalı Öğretim üye ve görevlilerine, İznik yöre halkına, İznik Turizm Müdürlüğüne, Belediye personeli ve Başkanlığına yakın ilgi ve katkılarından dolayı teşekkür etmeyi borç bilirim. Saygılarımla.

Y A P I N I L İ	İLİ	BURSA	Y A P I N I L İ	NİTELİĞİ	DEPO
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	1
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	
	SOKAK	EGRİ		MALZEME	
	KAPI NO			Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	81		ÇEVRESEL	
	PARSEL			ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

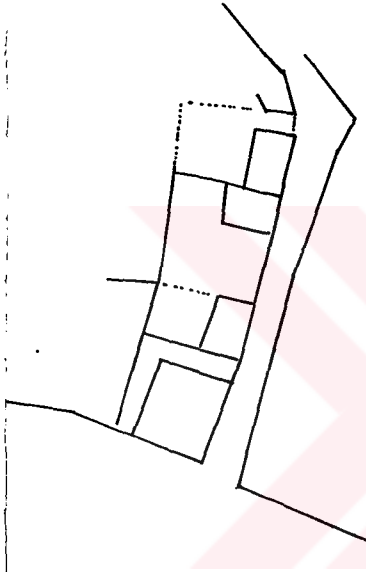

fotoğraf U_9050_34



BUGÜNKÜ SAHİBİ

BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:

YAPININ ADI

YAPIM TARİHİ

Genel

Tespitler

TAŞIYICI YAPI

DIŞ YAPI

İÇ YAPI

ÜST YAPI

SUSLEME ELEMANLARI

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

notlar :

ELEKTRİK

SU

ISITMA

ATIKSU


TESPİT TARİHİ

HAZIRLAYAN

YAPININ	İLİ	BURSA	YAPININ	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	IZNIK		KAT ADEDİ	3
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST	BAK
	SOKAK	EGRI SK. LEFKE KAPI		MALZEME	
	KAPI NO	23		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	81		ÇEVRESEL	
	PARSEL	7		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

fotoğraf
U.9050_35

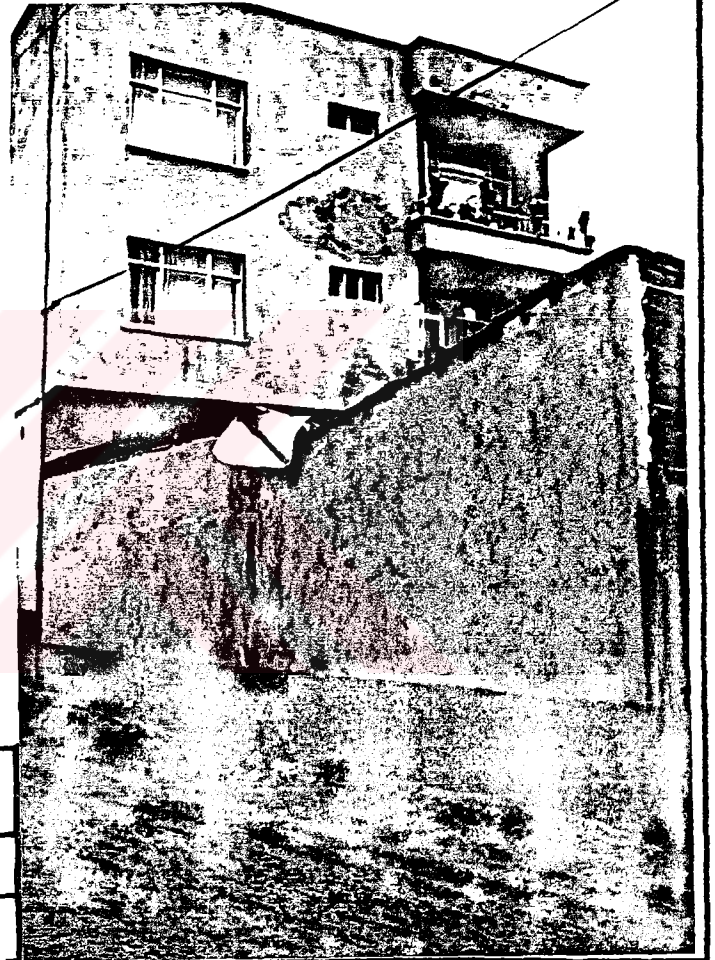

BUGÜNKÜ SAHİBİ

BAKIMINDAN SORUMLU
KURULUŞ:

YAPININ ADI

YAPIM TARİHİ

Genel

TAŞIYICI YAPI

DIŞ YAPI

İÇ YAPI

ÜST YAPI

SÜSLEME
ELEMANLARI

Tespitler

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

notlar :

ELEKTRİK

SU

ISITMA


ATIKSU

TESPİT
TARİHİ

HAZIRLAYAN

YAPININ	İLİ	BURSA	ZAPININ	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	IZNIK		KAT ADEDİ	2
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	
	SOKAK	EGRİ		MALZEME	
	KAPI NO	8-10		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	81		ÇEVRESEL	
	PARSEL	4		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

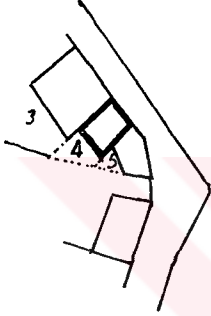

fotoğraf

C.2574_16
U.9050_33



BUGÜNKÜ SAHİBİ

BAKIMINDAN SORUMLU
KURULUS:

YAPININ ADI

YAPIM TARİHİ

Genel

Tespitler

TAŞIYICI YAPI

DIŞ YAPI

İÇ YAPI

ÜST YAPI

SUSLEME
ELEMANLARI

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

notlar :

ELEKTRİK

SU

ISITMA


ATIKSU

TESPİT
TARİHİ


HAZIRLAYAN

YAPININ	İLİ	BURSA	YAPININ	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	İZNIK		KAT ADEDİ	1
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	YIGMA
	SOKAK	EĞRİ		MALZEME	
	KAPI NO	6		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	81		ÇEVRESEL	
	PARSEL	3		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

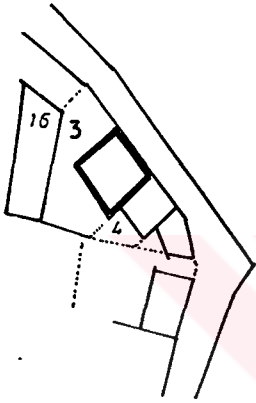


fotoğraf U.9050_32

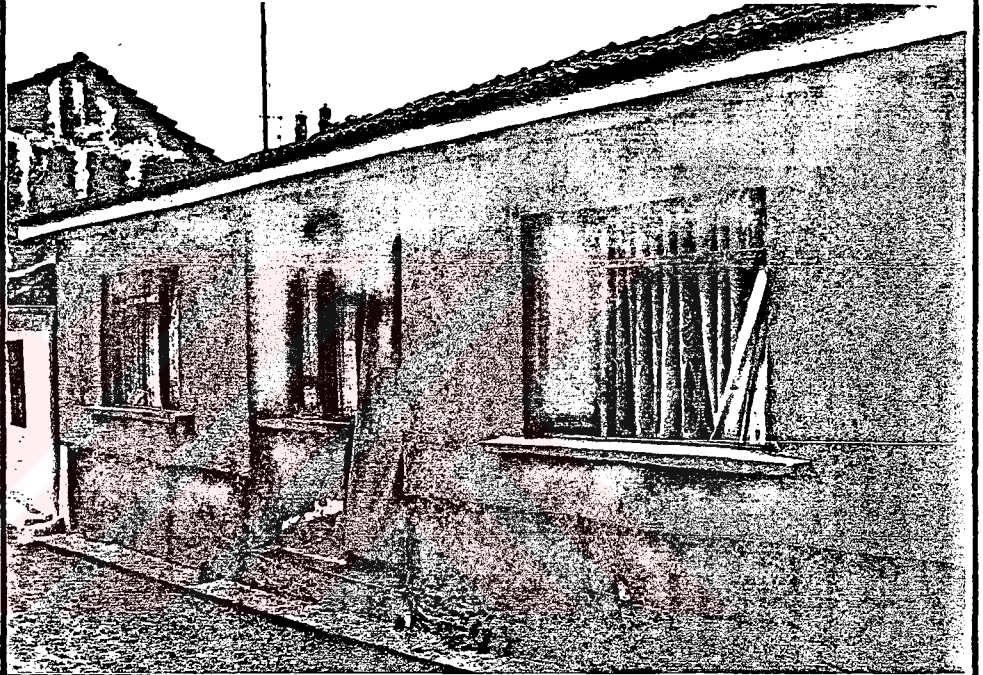

BUGÜNKÜ SAHİBİ		BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:													
YAPININ ADI															
YAPIM TARİHİ															
Genel Tespitler	TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SUSLEME ELEMANLARI		
	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü
notlar :							ELEKTRİK								
							SU								
							ISITMA								
							ATIKSU								
							TESPİT TARİHİ								
							HAZIRLAYAN								

YAPININ	İLİ	BURSA	YAPININ	NİTELİĞİ	
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	2
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	YIĞMA
	SOKAK	EĞRİ		MALZEME	KERPİÇ
	KAPI NO	4		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	81		ÇEVRESEL	
	PARSEL			ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

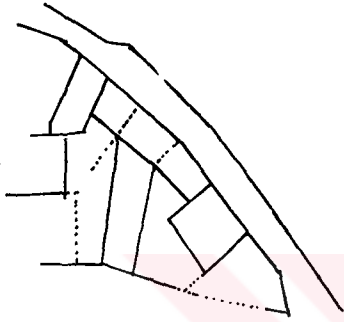

fotoğraf
C_2574_14



BUGÜNKÜ SAHİBİ	BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:
YAPININ ADI	
YAPIM TARİHİ	

Genel Tespitler	TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SUSLEME ELEMANLARI		
	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü

notlar :

ELEKTRİK

SU

ISITMA

ATIKSU


TESPİT TARİHİ

HAZIRLAYAN

YAPININ ZATIL MAHALLE SOKAK KAPI NO PAFTA ADA PARSEL	İLİ	BURSA	YAPININ ZATIL MAHALLE SOKAK KAPI NO PAFTA ADA PARSEL	NİTELİĞİ	
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	2
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST	YIĞMA
	SOKAK	EĞRİ		MALZEME	KERPIÇ
	KAPI NO	4		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	81		ÇEVRESEL	
	PARSEL			ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı


fotoğraf 8581-14

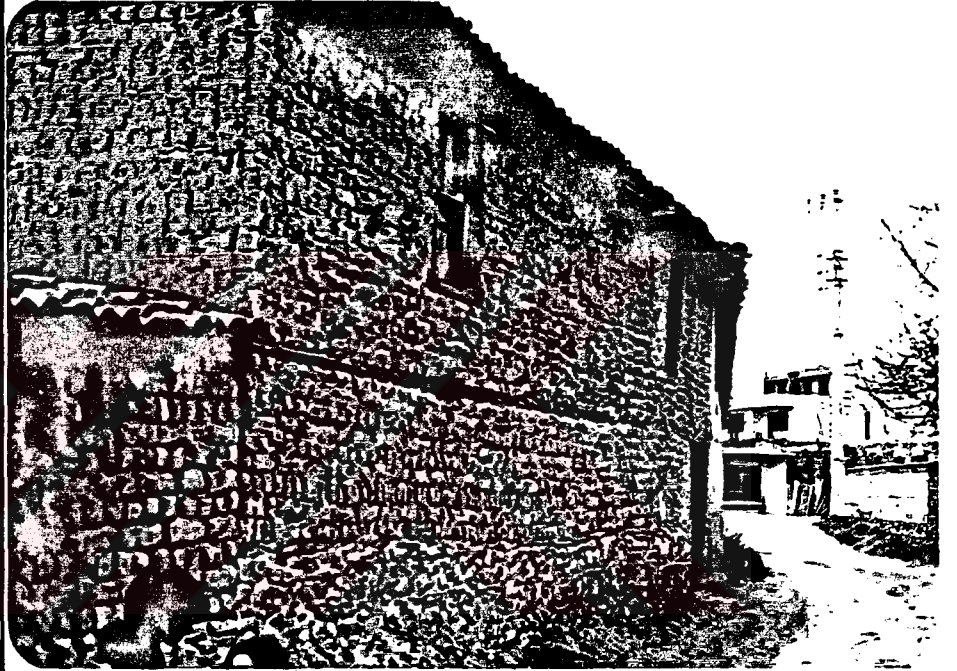

BUGÜNKÜ SAHİBİ		BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:													
YAPININ ADI															
YAPIM TARİHİ															
Genel Tespitler	TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SUSLEME ELEMANLARI		
	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü
notlar :							ELEKTRİK								
							SU								
							ISITMA								
							ATIKSU								
							TESPİT TARİHİ								
							HAZIRLAYAN								

YAPININ	İLİ	BURSA	ZAPININ	NİTELİĞİ	
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	1
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST	YIĞMA
	SOKAK	EĞRİ		MALZEME	
	KAPI NO	2		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	81		ÇEVRESEL	
	PARSEL	1		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

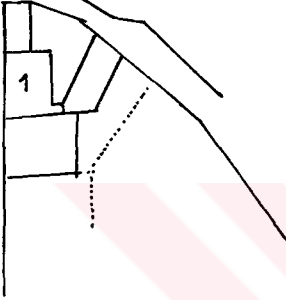


fotoğraf U_9050_31



BUGÜNKÜ SAHİBİ		BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:													
YAPININ ADI															
YAPIM TARİHİ															
Genel Tespitler	TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SUSLEME ELEMANLARI		
	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü
notlar :							ELEKTRİK								
							SU								
							ISITMA								
							ATIKSU								
							TESPİT TARİHİ								
							HAZIRLAYAN								

YAPININ	İLİ	BURSA	ZAPININ	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	IZNIK		KAT ADEDİ	2
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST	YIGMA
	SOKAK	EGRI		MALZEME	
	KAPI NO	1		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	82		ÇEVRESEL	
	PARSEL	3		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

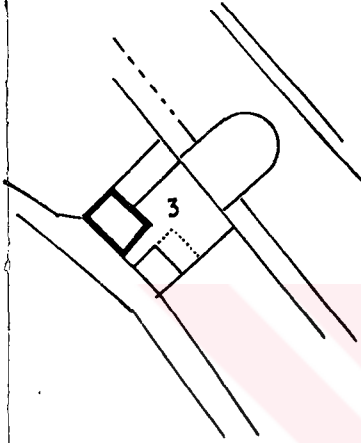

fotoğraf

8581_12



BUGÜNKÜ SAHİBİ

BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:

YAPININ ADI

YAPIM TARİHİ

Genel

Tespitler

TAŞIYICI YAPI

DIŞ YAPI

İÇ YAPI

ÜST YAPI

SUSLEME ELEMANLARI

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

notlar :

ELEKTRİK

SU

ISITMA


ATIKSU

TESPİT TARİHİ

HAZIRLAYAN

YAPININ	İLİ	BURSA	YAPININ	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	IZNIK		KAT ADEDİ	1
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	YIGMA
	SOKAK	EGRI		MALZEME	
	KAPI NO	3		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	82		ÇEVRESEL	
	PARSEL	4		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

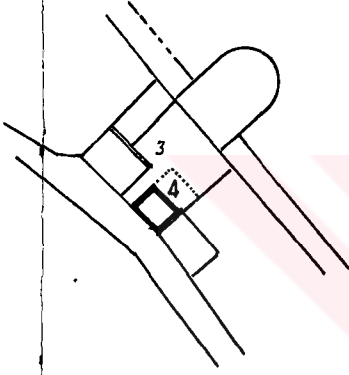


fotoğraf U-9050-29



BUGÜNKÜ SAHİBİ		BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:													
YAPININ ADI															
YAPIM TARİHİ															
Genel Tespitler	TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SÜSLEME ELEMANLARI		
	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü
notlar :							ELEKTRİK								
							SU								
							ISITMA								
							ATIKSU								
							TESPİT TARİHİ								
							HAZIRLAYAN								

YAPININ	İLİ	BURSA	YAPININ	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	1
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST	YIGMA
	SOKAK	EGRI		MALZEME	
	KAPI NO	5		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	82		ÇEVRESEL	
	PARSEL	5		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

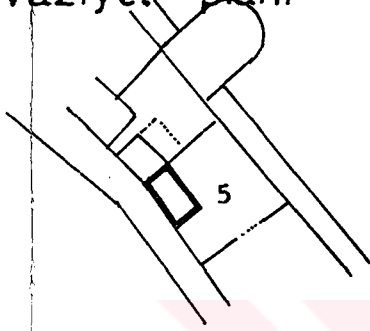

fotoğraf


C - 2574- 17




BUGÜNKÜ SAHİBİ		BAKIMINDAN SORUMLU KURULUS:													
YAPININ ADI															
YAPIM TARİHİ															
Genel Tespitler	TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SUSLEME ELEMANLARI		
	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü
notlar :							ELEKTRİK								
							SU								
							ISITMA								
							ATIKSU								
							TESPİT TARİHİ								
							HAZIRLAYAN								

YAPININ ZATININ	İLİ	BURSA	YAPININ ZATININ	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	1
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	YIĞMA
	SOKAK	EĞRİ		MALZEME	
	KAPI NO	7		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	82		ÇEVRESEL	
	PARSEL	6		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

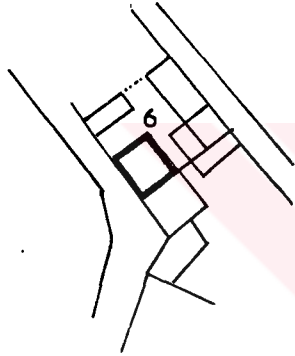


fotoğraf 858L 15

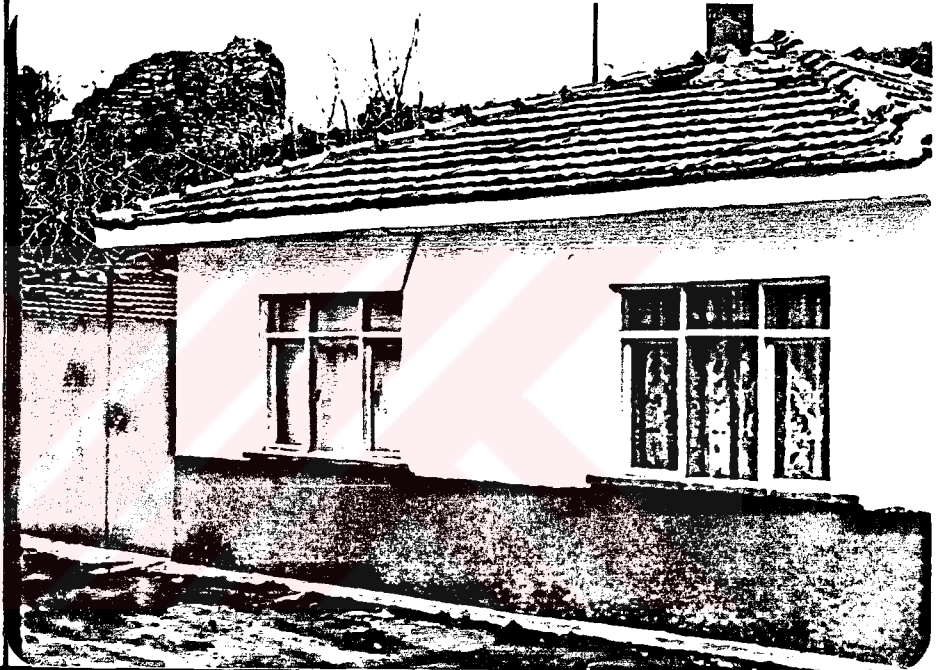


BUGÜNKÜ SAHİBİ		BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:													
YAPININ ADI															
YAPIM TARİHİ															
Genel Tespitler	TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SÜSLEME ELEMANLARI		
	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü
notlar :				ELEKTRİK											
				SU											
				ISITMA											
				ATIKSU											
				TESPİT TARİHİ											
				HAZIRLAYAN											

Y A P I N I N	İLİ	BURSA	Z A P I N I N	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	2
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST	
	SOKAK	EĞRİ		MALZEME	
	KAPI NO	NO: 9_11		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	82		ÇEVRESEL	
	PARSEL	7		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

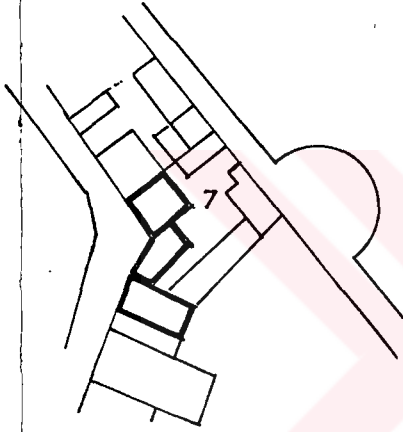

fotoğraf C 2574_15


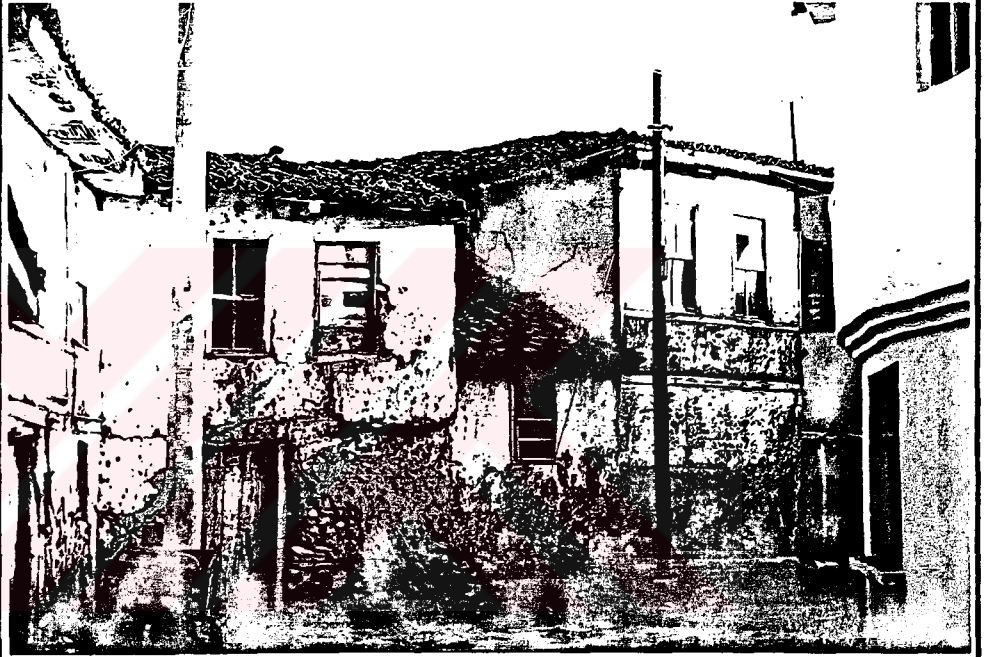


BUGÜNKÜ SAHİBİ		BAKIMINDAN SORUMLU KURULUS:									
YAPININ ADI											
YAPIM TARİHİ											
Genel Tespitler	TAŞIYICI YAPI	DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SÜSLEME ELEMANLARI
	iyi orta kötü	iyi orta kötü	iyi orta kötü	iyi orta kötü	iyi orta kötü	iyi orta kötü	iyi orta kötü	iyi orta kötü	iyi orta kötü	iyi orta kötü	
notlar :					ELEKTRİK						
					SU						
					ISITMA						
					ATIKSU						
					TESPİT TARİHİ						
					HAZIRLAYAN						

YAPININ	İLİ	BURSA	YAPININ	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	1
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	YIĞMA
	SOKAK	EĞRİ		MALZEME	
	KAPI NO	13		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	82		ÇEVRESEL	
	PARSEL	8		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

fotoğraf 8581 - 16

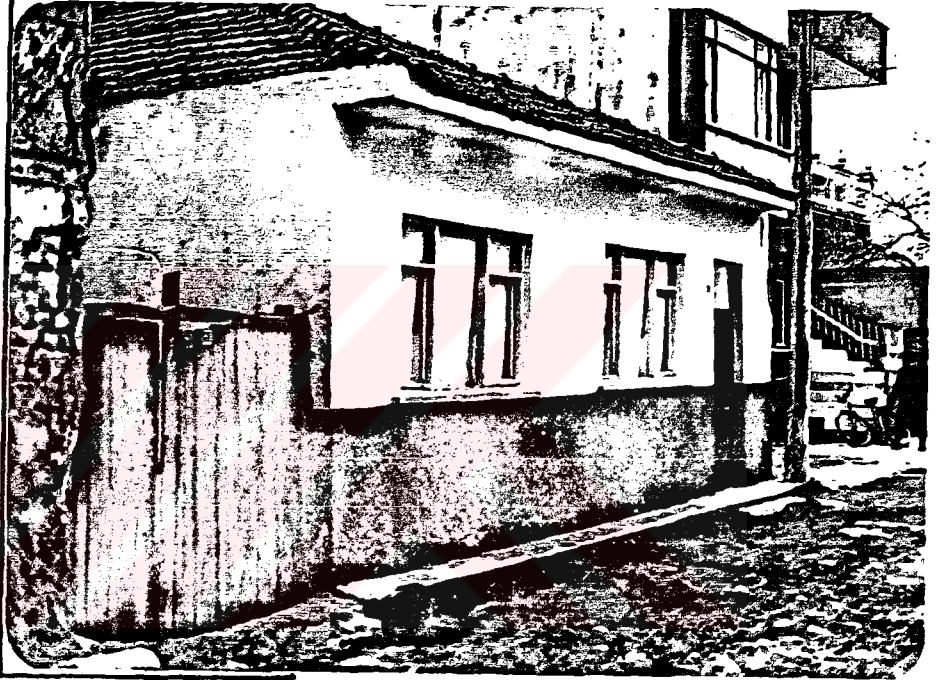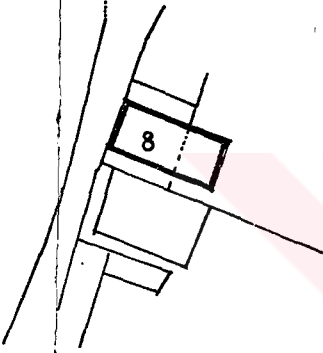

BUGUNKÜ SAHİBİ

BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:

YAPININ ADI

YAPIM TARİHİ

Genel

Tespitler

TAŞIYICI YAPI

DIŞ YAPI

İÇ YAPI

ÜST YAPI

SÜSLEME ELEMANLARI

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

notlar :

ELEKTRİK

SU

ISITMA

ATIKSU

TESPİT TARİHİ


HAZIRLAYAN

YAPININ	İLİ	BURSA	YAPININ	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	2
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	B.A.K
	SOKAK	EĞRİ		MALZEME	
	KAPI NO	15		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	82		ÇEVRESEL	
	PARSEL	9		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

fotoğraf

U.9050 _37

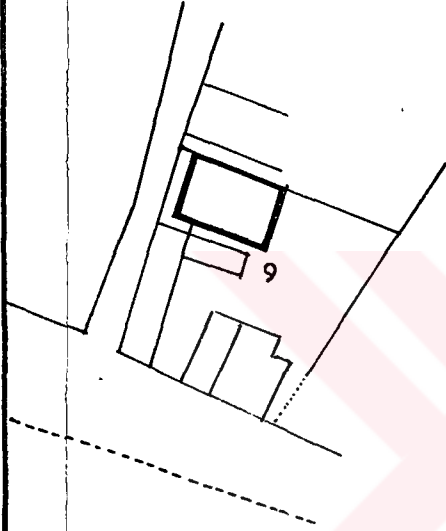

BUGÜNKÜ SAHİBİ

BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:

YAPININ ADI

YAPIM TARİHİ

Genel

TAŞIYICI YAPI

DIŞ YAPI

İÇ YAPI

ÜST YAPI

SUSLEME ELEMANLARI

Tespitler

iyi

orta

kötü

iyi

orta

kötü

iyi

orta

kötü

iyi

orta

kötü

iyi

orta

kötü

notlar :

ELEKTRİK

SU

ISITMA

ATIKSU



TESPİT TARİHİ

HAZIRLAYAN

YAPININ ZARFI	İLİ	BURSA	YAPININ ZARFI	NİTELİĞİ	DEPO + KONUT
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	2
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	3.A
	SOKAK	LEFKE KAPI		MALZEME	
	KAPI NO			Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	81		ÇEVRESEL	
	PARSEL	8		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

fotoğraf U - 9049 - 26

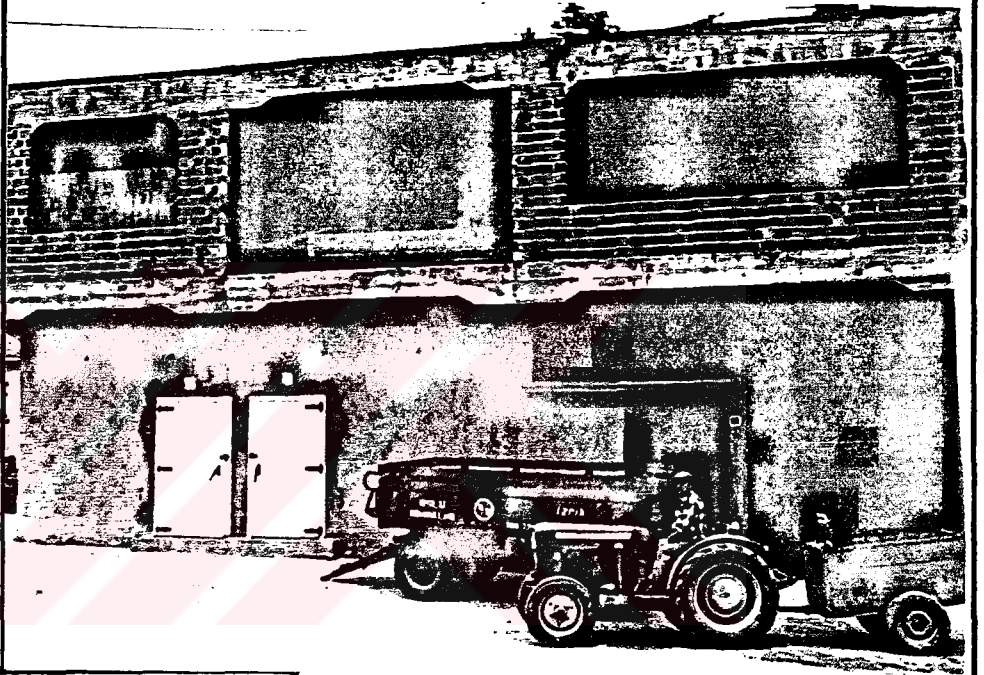
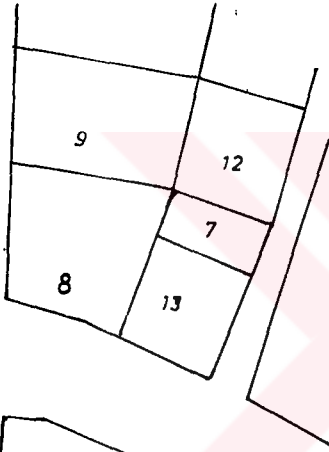


BUGÜNKÜ SAHİBİ	BAKIMINDAN SORUMLU KURULUS:													
YAPININ ADI														
YAPIM TARİHİ														
Genel Tespitler	TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SUSLEME ELEMANLARI	
	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	kötü
notlar :							ELEKTRİK							
							SU							
							ISITMA							
							ATIKSU							
							TESPİT TARİHİ							
							HAZIRLAYAN							

YAPININ	İLİ	BURSA	YAPININ	NİTELİĞİ	DEPO + KONUT
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	3
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST	3.AK
	SOKAK	LEFKE KAPI		MALZEME	
	KAPI NO	21		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	81		ÇEVRESEL	
	PARSEL	8		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

fotoğraf
U.9049.27

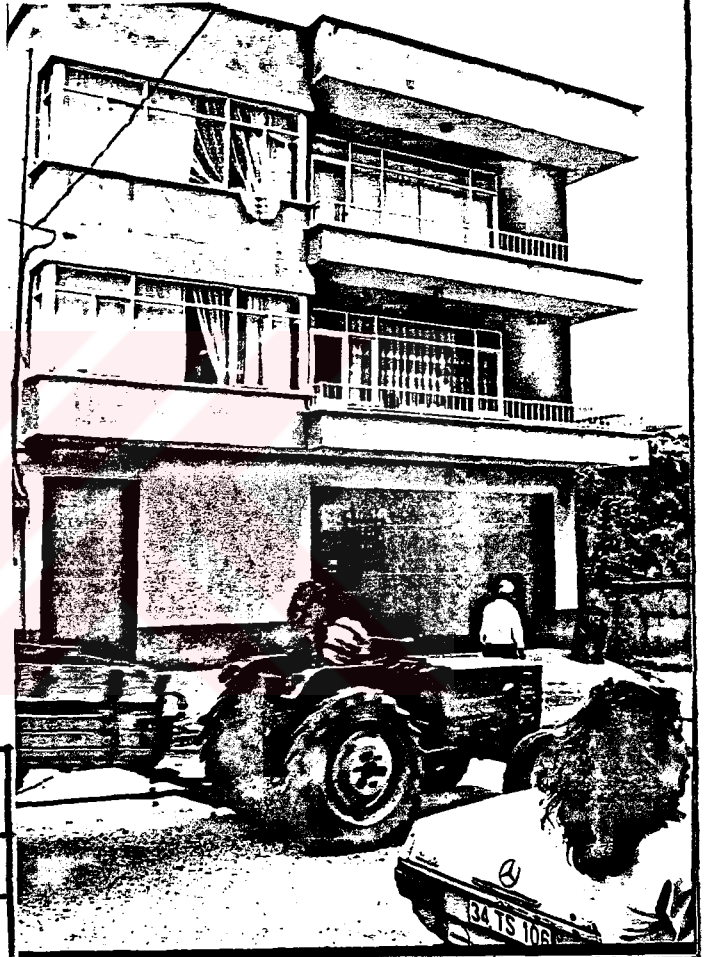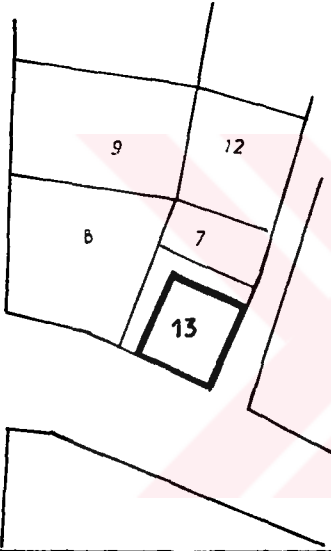

BUGÜNKÜ SAHİBİ

BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:

YAPININ ADI

YAPIM TARİHİ

Genel
Tespitler

TAŞIYICI YAPI

DIŞ YAPI

İÇ YAPI

ÜST YAPI

SUSLEME
ELEMANLARI

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

notlar :

ELEKTRİK

SU

ISITMA

ATIKSU



TESPİT
TARİHİ

HAZIRLAYAN

Z İ L İ L Ç E S İ M A H A L L E S O K A K K A P I N O P A F T A A D A P A R S E L	İLİ	BURSA	Z İ N İ T E L İ Ğ İ K A T A D E D İ T A Ş I Y I C I S İ S T M A L Z E M E K o r u m a D e r e c e s i A N İ T S A L Ç E V R E S E L Ç E V R E Y E A Y K I R I	NİTELİĞİ	DEPO
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	1
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	YIĞMA
	SOKAK	EĞRİ		MALZEME	
	KAPI NO	17		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	82		ÇEVRESEL	
	PARSEL	9		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı


fotoğraf U_9050_36

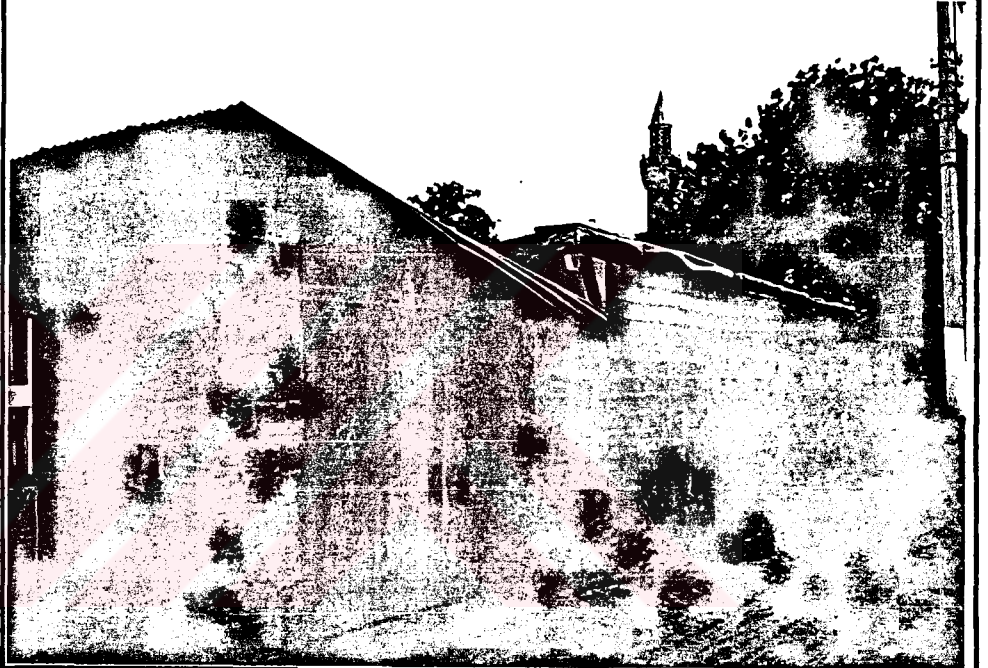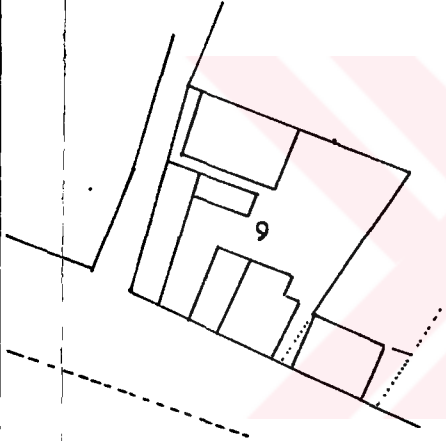

BUGÜNKÜ SAHİBİ		BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:													
YAPININ ADI															
YAPIM TARİHİ															
Genel Tespitler	TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SUSLEME ELEMENLARI		
	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü
notlar :							ELEKTRİK								
							SU								
							ISITMA								
							ATIKSU								
							TESPİT TARİHİ								
							HAZIRLAYAN								

YAPININ ZARFI	İLİ	BURSA	YAPININ ZARFI	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	IZNIK		KAT ADEDİ	2
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	YIGMA
	SOKAK	LEFKE KAPI		MALZEME	
	KAPI NO	25		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	82		ÇEVRESEL	
	PARSEL	9		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

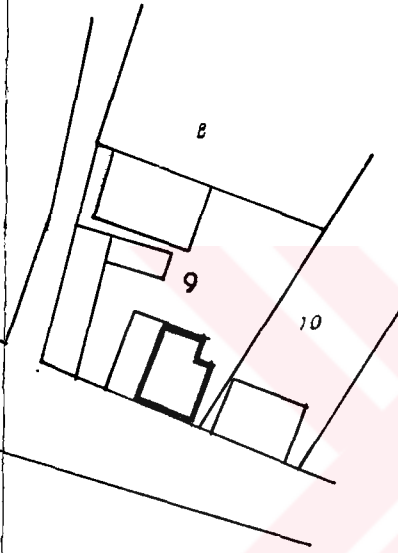

fotoğraf



BUGÜNKÜ SAHİBİ		BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:													
YAPININ ADI															
YAPIM TARİHİ															
Genel Tespitler	TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SUSLEME ELEMANLARI		
	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü
notlar :							ELEKTRİK								
							SU								
							ISITMA								
							ATIKSU								
							TESPİT TARİHİ								
							HAZIRLAYAN								




KAPI TOKMAGI



BAHÇE DUVARI VE KAPISI

82 ADA , 9 PARSEL

NO: 29


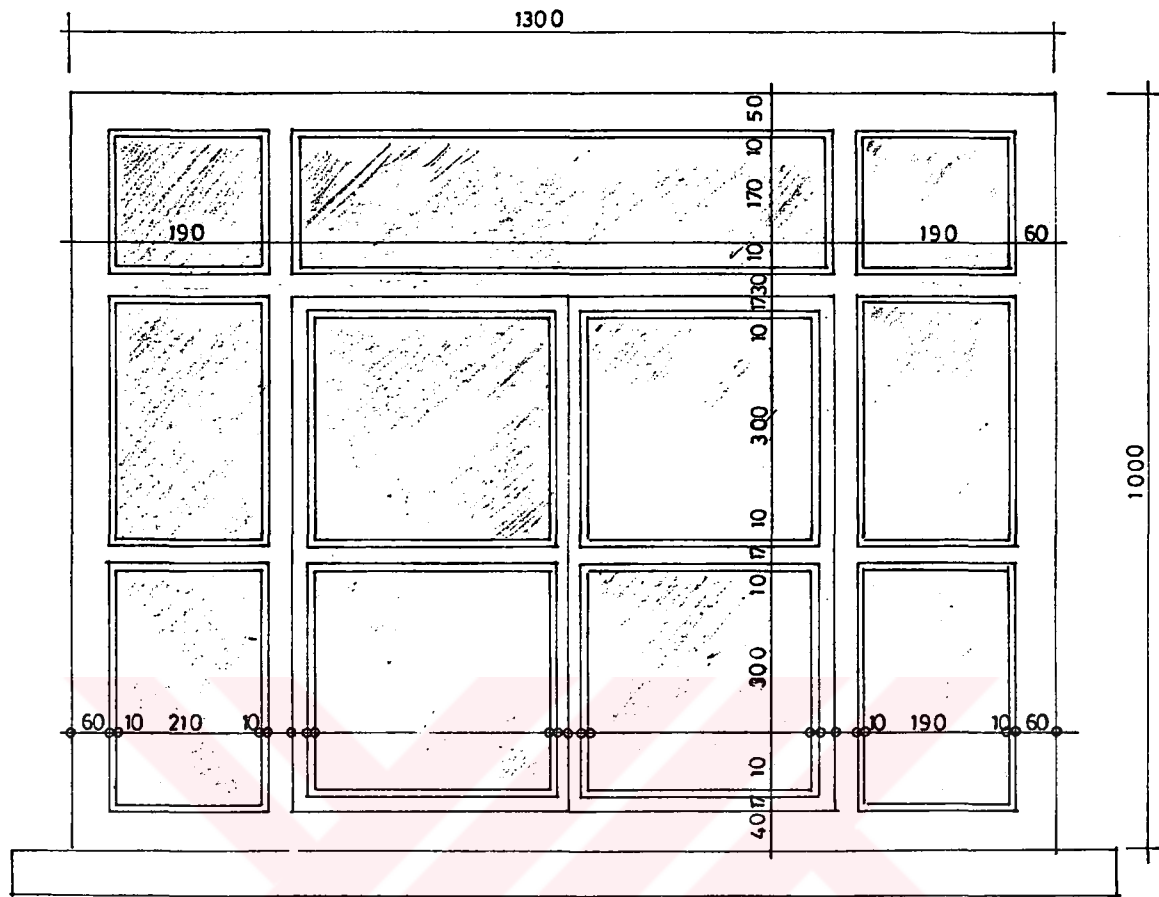


YAPININ	İLİ	BURSA	YAPININ	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	IZNIK		KAT ADEDİ	2
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	AHŞ.KARKAS
	SOKAK	LEFKE KAPI		MALZEME	
	KAPI NO	29		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	82		ÇEVRESEL	
PARSEL	11	ÇEVREYE AYKIRI			

vaziyet planı

fotoğraf

8581-19

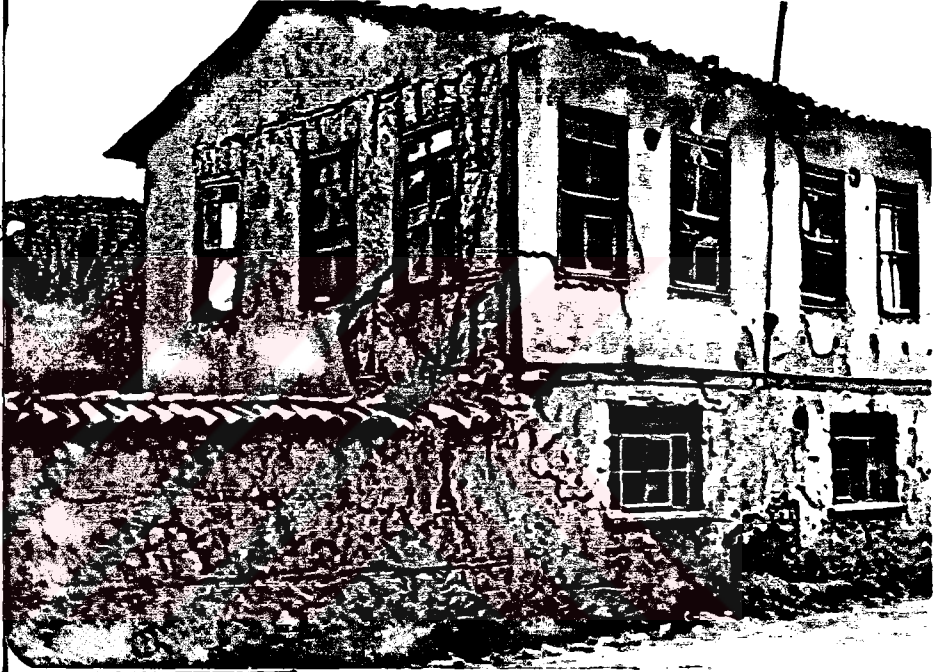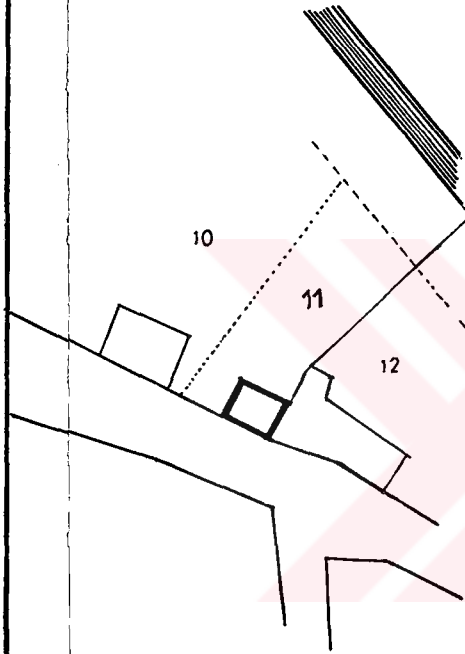


BUGÜNKÜ SAHİBİ		BAKIMINDAN SORUMLU KURULUS:													
YAPININ ADI		AR. 11 111111													
YAPIM TARİHİ															
Genel Tespitler	TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SUSLEME ELEMANLARI		
	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü
notlar :							ELEKTRİK								
							SU								
							ISITMA								
							ATIKSU								
							TESPİT TARİHİ								
							HAZIRLAYAN								

Y A P I N I N	İLİ	BURSA	Y A P I N I N	NİTELİĞİ	KONUT		
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	1		
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	YIGMA		
	SOKAK	LEFKE KAPI		MALZEME			
	KAPI NO	27		Koruma Derecesi			
	PAFTA			ANITSAL			
	ADA	82		ÇEVRESEL			
PARSEL	10		ÇEVREYE AYKIRI				

vaziyet planı

fotoğraf

8581_18

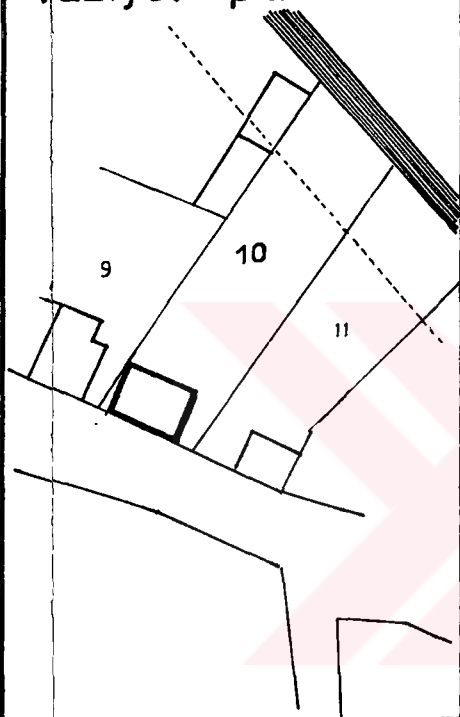

BUGÜNKÜ SAHİBİ		BAKIMINDAN SORUMLU KURULUS:													
YAPININ ADI															
YAPIM TARİHİ															
Genel Tespitler	TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SUSLEME ELEMANLARI		
	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü
notlar :							ELEKTRİK								
							SU								
							ISITMA								
							ATIKSU								
							TESPİT TARİHİ								
							HAZIRLAYAN								

Y A P I N I N Z	İLİ	BURSA	Y A P I N I N Z	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	1
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST	YİĞMA
	SOKAK	LEFKE KAPI		MALZEME	
	KAPI NO	27		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	82		ÇEVRESEL	
	PARSEL	10		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

fotoğraf



BUGÜNKÜ SAHİBİ

BAKIMINDAN SORUMLU KURULUS:

YAPININ ADI

YAPIM TARİHİ

Genel

Tespitler

TAŞIYICI YAPI

DIŞ YAPI

İÇ YAPI

ÜST YAPI

SÜSLEME
ELEMANLARI

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

notlar :

ELEKTRİK


SU

ISITMA

ATIKSU

TESPİT
TARİHİ

HAZIRLAYAN

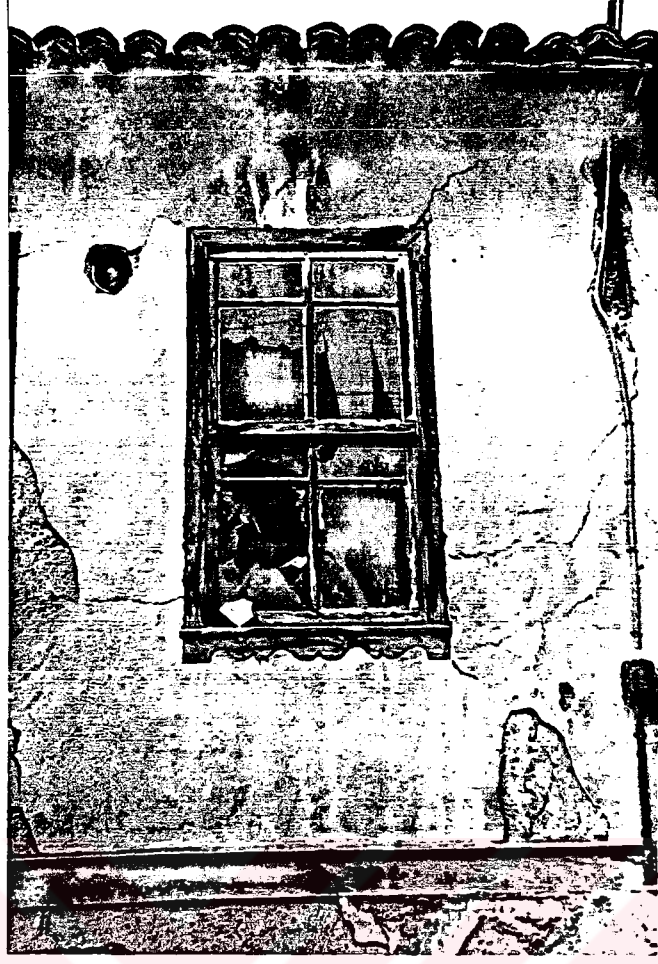

ÜST KAT PENCERESİ




ALT KAT PENCERESİ

82 ADA , 11 PARSEL

YAPININ	İLİ	BURSA	YAPININ	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	2
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	YIGMA
	SOKAK	LEFKE KAPI		MALZEME	
	KAPI NO	31		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	82		ÇEVRESEL	
	PARSEL	12		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

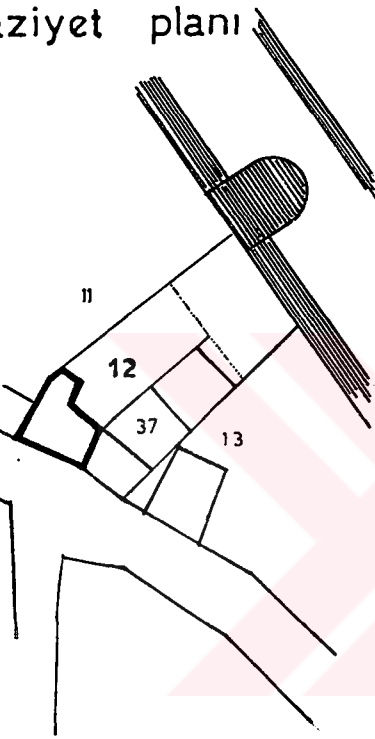

fotoğraf C_2574_11




BUGÜNKÜ SAHİBİ		BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:														
YAPININ ADI																
YAPIM TARİHİ																
Genel Tespitler		TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SUSLEME ELEMENLARI		
		iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü
notlar :					ELEKTRİK											
					SU											
					ISITMA											
					ATIKSU											
					TESPİT TARİHİ											
					HAZIRLAYAN											



82 ADA, 12 PARSEL
ÜST KAT PENCERESİ

YAPININ YERİ	İLİ	BURSA	YAPININ NİTELİĞİ	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	1
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	YIĞMA
	SOKAK	LEFKE KAPI		MALZEME	
	KAPI NO	31 3		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	82		ÇEVRESEL	
PARSEL	37	ÇEVREYE AYKIRI			

vaziyet planı

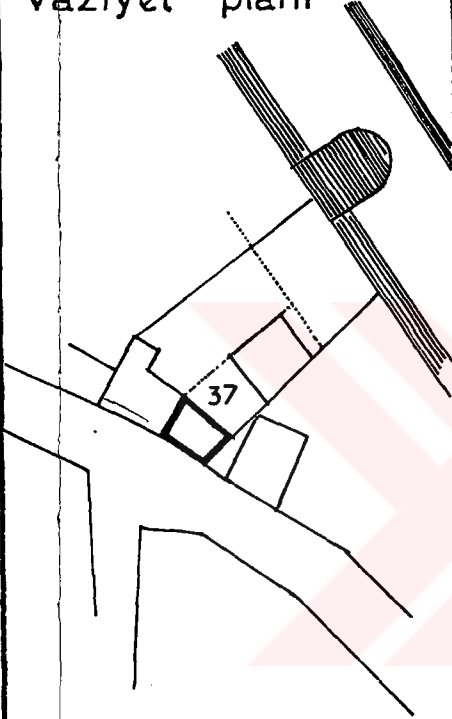

fotoğraf

UL_9049_37



BUGÜNKÜ SAHİBİ

BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:

YAPININ ADI

YAPIM TARİHİ

Genel

Tespitler

TAŞIYICI YAPI

DIŞ YAPI

İÇ YAPI

ÜST YAPI

SUSLEME ELEMANLARI

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

notlar :

ELEKTRİK

SU

ISITMA


ATIKSU

TESPİT TARİHİ

HAZIRLAYAN

YAPININ	İLİ	BURSA	YAPININ	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	IZNIK		KAT ADEDİ	2
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST	YIGMA
	SOKAK	LEFKE KAPI		MALZEME	
	KAPI NO	33		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	82		ÇEVRESEL	
	PARSEL	13		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

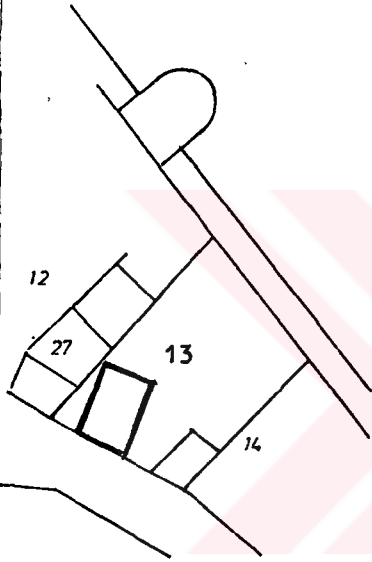

fotoğraf



BUGÜNKÜ SAHİBİ			BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:																	
YAPININ ADI																				
YAPIM TARİHİ																				
Genel Tespitler			TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SUSLEME ELEMENLERİ					
			iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü			

notlar :

ELEKTRİK

SU

ISITMA


ATIKSU

TESPİT
TARİHİ

HAZIRLAYAN

YAPININ	İLİ	BURSA	ZATININ	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	IZNIK		KAT ADEDİ	2
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	YIGMA
	SOKAK	LEFKE KAPI		MALZEME	
	KAPI NO	35		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	82		ÇEVRESEL	
	PARSEL	14		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

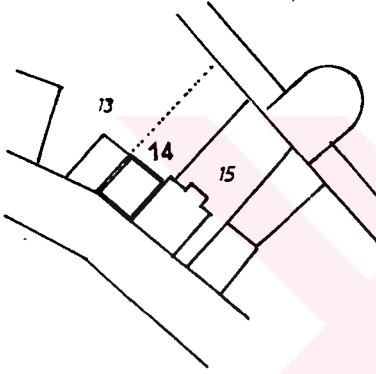

fotoğraf

8581_24



BUGÜNKÜ SAHİBİ

BAKIMINDAN-SÖRÜMLÜ KURULUŞ:

YAPININ ADI

YAPIM TARİHİ

Genel

Tespitler

TAŞIYICI YAPI

DIŞ YAPI

İÇ YAPI

ÜST YAPI

SÜSLEME ELEMANLARI

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

Notlar :

ELEKTRİK

SU

ISITMA

ATIKSU

TESPİT TARİHİ

HAZIRLAYAN




LEFKE KAPI SOKAĞINA BAKIŞ

YAPININ	İLİ	BURS A	YAPININ	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	2
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST	YIĞMA
	SOKAK	LEFKE KAPI		MALZEME	
	KAPI NO	37		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	82		ÇEVRESEL	
	PARSEL	15		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

fotoğraf
U.9049.35


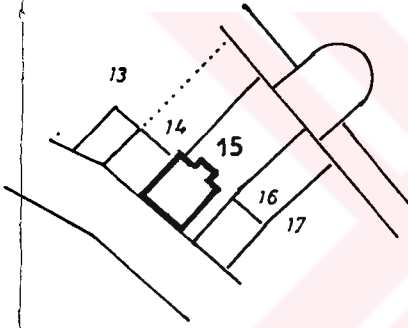


BUGÜNKÜ SAHİBİ		BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:													
YAPININ ADI															
YAPIM TARİHİ															
Genel Tespitler	TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SUSLEME ELEMANLARI		
	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü
notlar :							ELEKTRİK								
							SU								
							ISITMA								
							ATIKSU								
							TESPİT TARİHİ								
							HAZIRLAYAN								

Z İ L İ Ç E S İ M A H A L L E S O K A K K A P I N O P A F T A A D A P A R S E L	İLİ	BURSA	Z Y A P I N I N I	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	IZNIK		KAT ADEDİ	2
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	YIĞMA
	SOKAK	LEFKE KAPI		MALZEME	
	KAPI NO	39		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	82		ÇEVRESEL	
	PARSEL	16_17		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı


fotoğraf U_9049_37_36

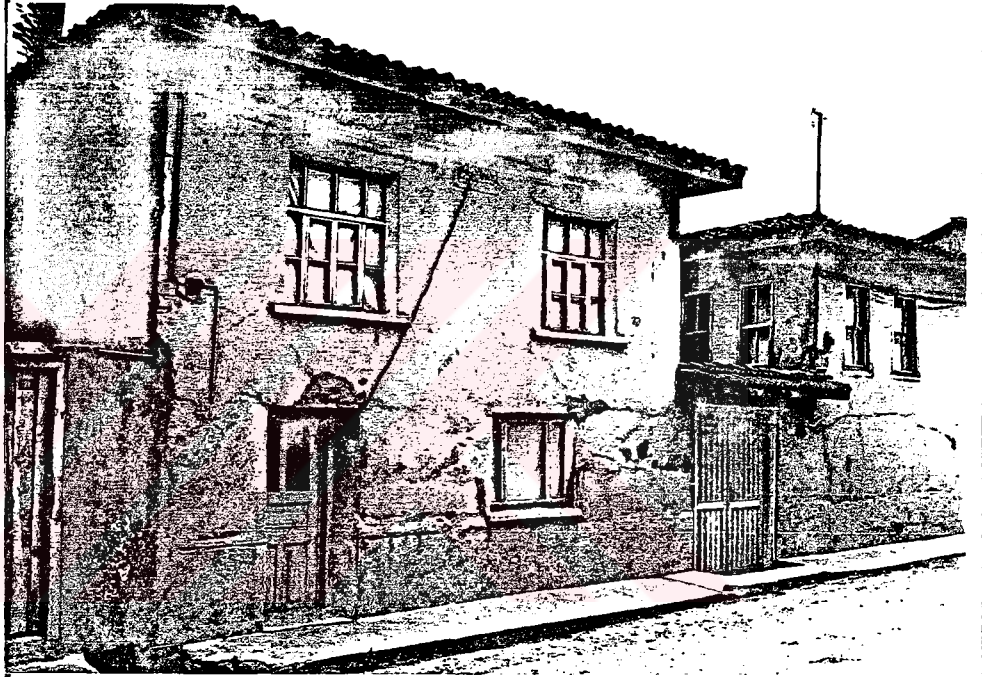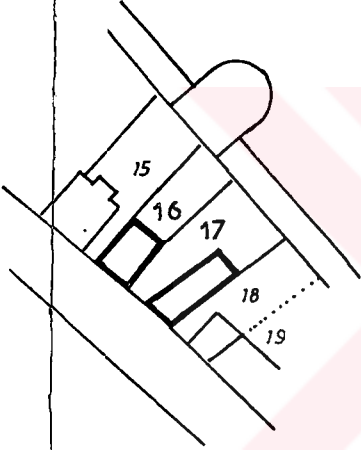

BUGÜNKÜ SAHİBİ		BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:													
YAPININ ADI															
YAPIM TARİHİ															
Genel Tespitler	TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SUSLEME ELEMANLARI		
	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü
notlar :							ELEKTRİK								
							SU								
							ISITMA								
							ATIKSU								
							TESPİT TARİHİ								
							HAZIRLAYAN								




82 ADA ,16 PARSEL

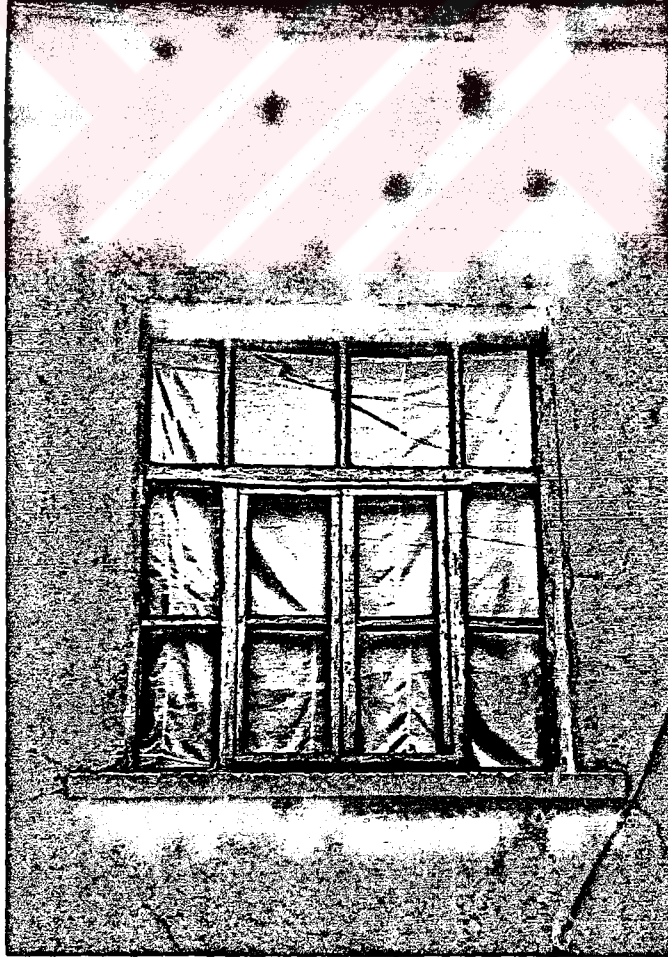

ÜST KAT PENCERESİ

YAPININ YAPILAN	İLİ	BURSA	YAPININ YAPILAN	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	IZNIK		KAT ADEDİ	2
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	AHS.KARKAS
	SOKAK	LEFKE KAPI		MALZEME	
	KAPI NO	43_45		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	82		ÇEVRESEL	
	PARSEL	18_19		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

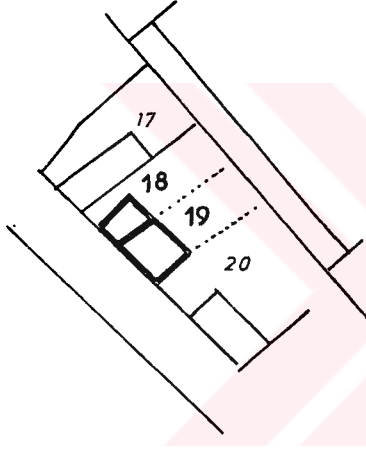


fotoğraf



BUGÜNKÜ SAHİBİ		BAKIMINDAN SORUMLU KURULUS:													
YAPININ ADI															
YAPIM TARİHİ															
Genel Tespitler	TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SUSLEME ELEMANLARI		
	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü
notlar :							ELEKTRİK								
							SU								
							ISITMA								
							ATIKSU								
							TESPİT TARİHİ								
							HAZIRLAYAN								

YAPININ	İLİ	BURSA	YAPININ	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	IZNIK		KAT ADEDİ	2
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST	YIGMA
	SOKAK	LEFKE KAPI		MALZEME	
	KAPI NO	47		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	82		ÇEVRESEL	
	PARSEL	20		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

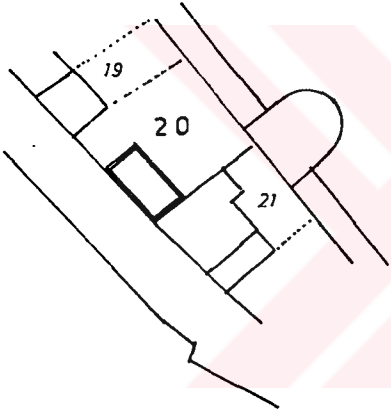

fotoğraf



BUGÜNKÜ SAHİBİ

BAKIMINDAN SORUMLU KURULUS:

YAPININ ADI

YAPIM TARİHİ

Genel
Tespitler

TAŞIYICI YAPI

DIŞ YAPI

İÇ YAPI

ÜST YAPI

SÜSLEME
ELEMANLARI

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

notlar :

ELEKTRİK


SU

ISITMA


ATIKSU

TESPİT
TARİHİ

HAZIRLAYAN

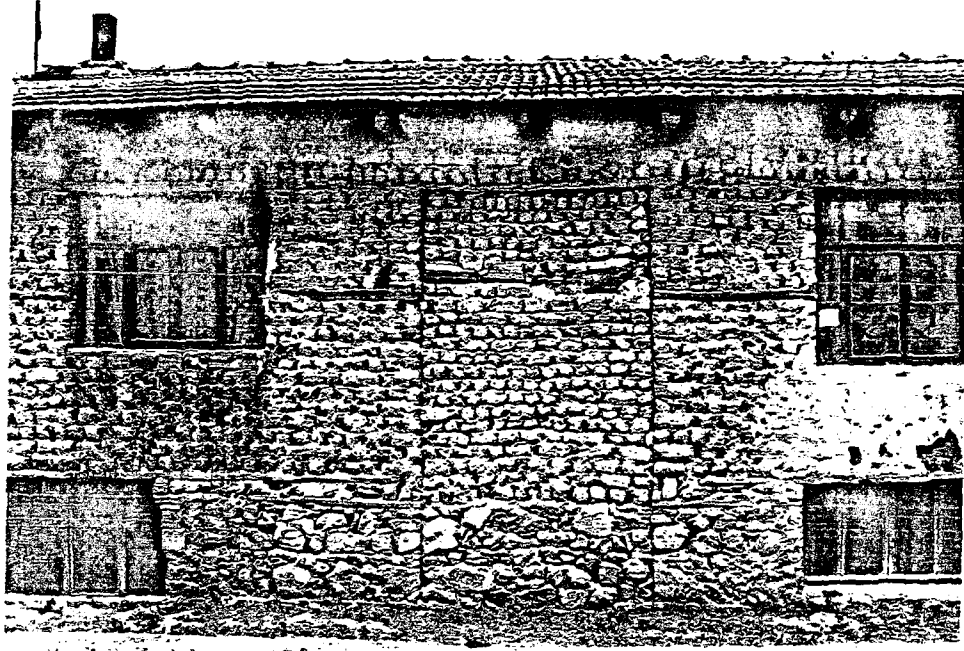


82 ADA , 20 PARSEL

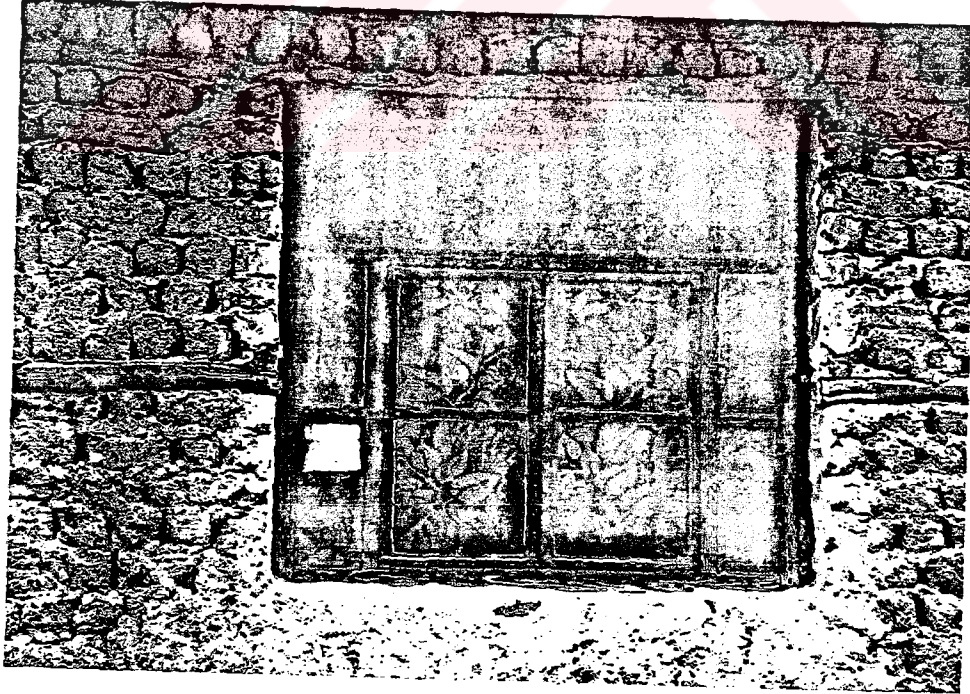

ÜST KAT PENCERESİ

YAPININ	İLİ	BURSA	YAPININ	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	1
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	YIĞMA
	SOKAK	LEFKE KAPI		MALZEME	
	KAPI NO	49		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	82		ÇEVRESEL	
	PARSEL	21		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

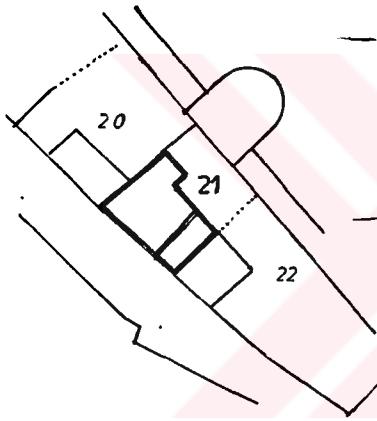

fotoğraf U.9050_3



BUGÜNKÜ SAHİBİ

BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:

YAPININ ADI

YAPIM TARİHİ

Genel

Tespitler

TAŞIYICI YAPI

DIŞ YAPI

İÇ YAPI

ÜST YAPI

SÜSLEME ELEMANLARI

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

notlar :

ELEKTRİK

SU

ISITMA

ATIKSU

TESPİT TARİHİ

HAZIRLAYAN

YAPININ YAPILAN YERİ	İLİ		YAPININ YAPILAN YERİ	NİTELİĞİ	
	İLÇESİ			KAT ADEDİ	
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	
	SOKAK			MALZEME	
	KAPI NO			Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA			ÇEVRESEL	
	PARSEL			ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

fotoğraf

8531.21





BUGÜNKÜ SAHİBİ		BAKIMINDAN SORUMLU KURULUS:													
YAPININ ADI															
YAPIM TARİHİ															
Genel Tespitler	TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SUSLEME ELEMANLARI		
	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü
notlar :							ELEKTRİK								
							SU								
							ISITMA								
							ATIKSU								
							TESPİT TARİHİ								
							HAZIRLAYAN								

YAPININ	İLİ	BURSA	YAPININ	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	IZNIK		KAT ADEDİ	2
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	YIGMA
	SOKAK	LEFKE KAPI		MALZEME	
	KAPI NO	59		Koruma Derecesi	
	PAFTA	-		ANITSAL	
	ADA	82		ÇEVRESEL	
	PARSEL	23		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

fotoğraf

Ü_9050_6

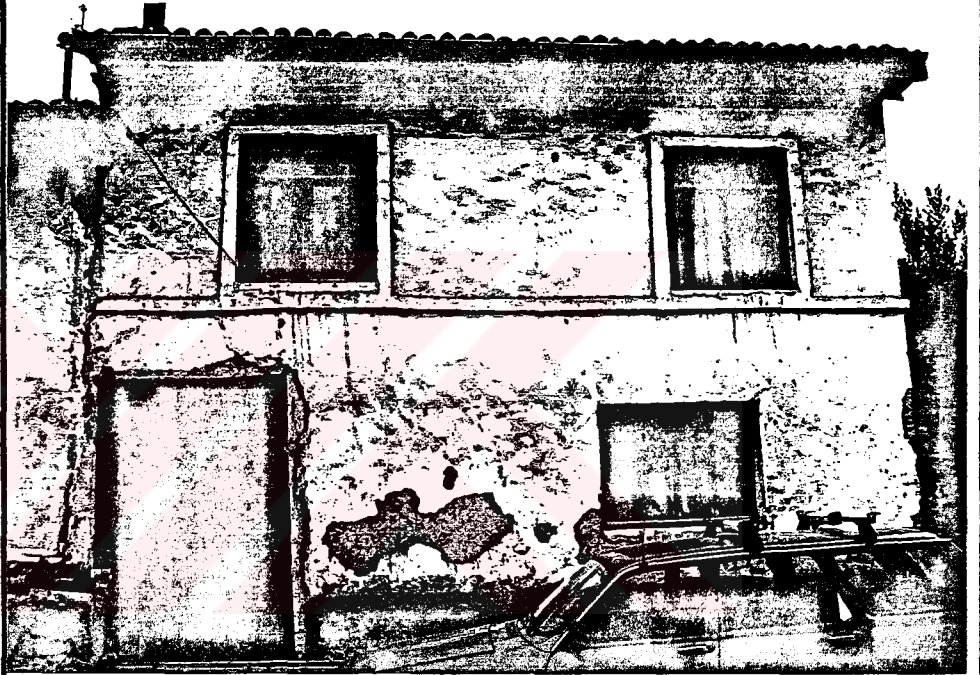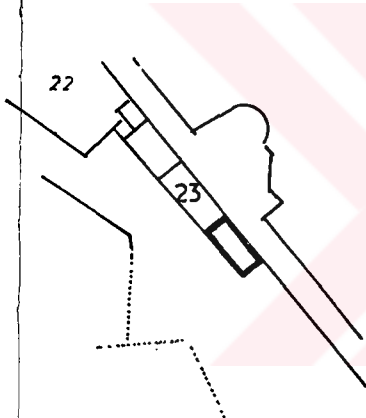

BUGÜNKÜ SAHİBİ

BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:

YAPININ ADI

YAPIM TARİHİ

Genel

Tespitler

TAŞIYICI YAPI

DIŞ YAPI

İÇ YAPI

ÜST YAPI

SÜSLEME ELEMANLARI

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

notlar :

ELEKTRİK

SU

ISITMA


ATIKSU

TESPİT TARİHİ


HAZIRLAYAN

Y A P I N I Z	İLİ	BURSA	Y A P I N I Z	NİTELİĞİ			
	İLÇESİ	IZNIK		KAT ADEDİ			
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST			
	SOKAK	LEFKE KAPI		MALZEME			
	KAPI NO			Koruma Derecesi			
	PAFTA			ANITSAL			
	ADA	82		ÇEVRESEL			
	PARSEL	22		ÇEVREYE AYKIRI			

vaziyet planı

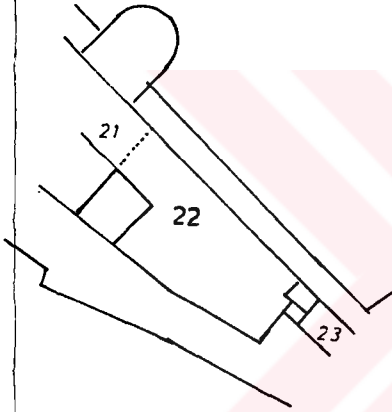

fotoğraf

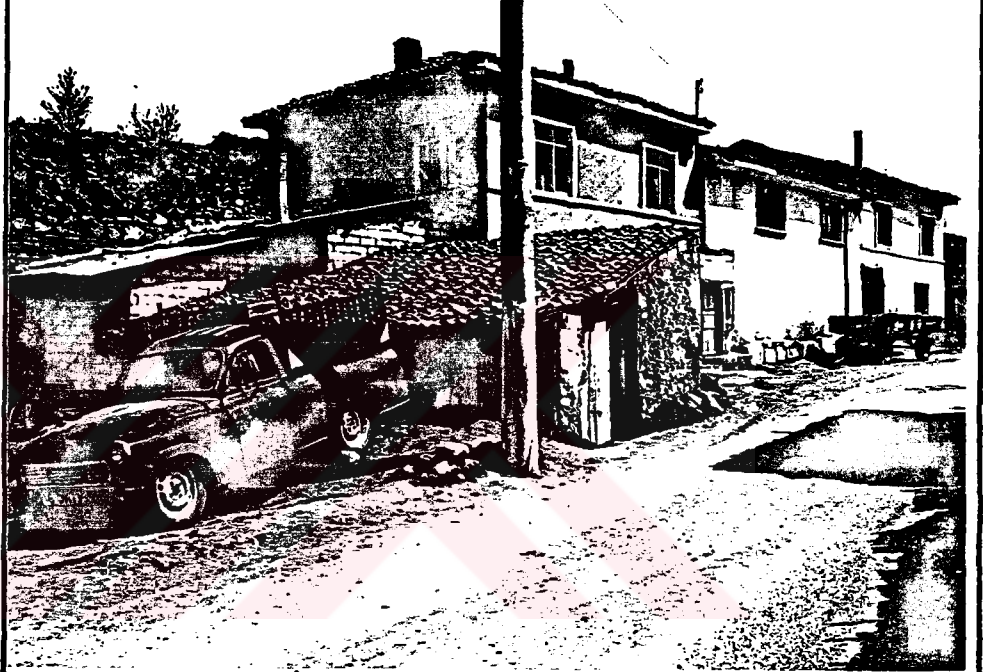

BUGÜNKÜ SAHİBİ BAKIMINDAN SORUMLU KURULUS:

YAPININ ADI

YAPIM TARİHİ

Genel Tespitler	TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SÜSLEME ELEMANLARI		
	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü

notlar :

ELEKTRİK

SU

ISITMA

ATIKSU

TESPİT
TARİHİ

HAZIRLAYAN


YAPININ	İLİ	BURSA	YAPININ	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	IZNIK		KAT ADEDİ	2
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	YIGMA
	SOKAK	LEFKE KAPI		MALZEME	
	KAPI NO	57		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	82		ÇEVRESEL	
	PARSEL	23		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

fotoğraf

U-9050.5

22

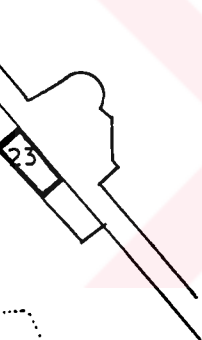

BUGÜNKÜ SAHİBİ

BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:

YAPININ ADI

YAPIM TARİHİ

Genel

Tespitler

TAŞIYICI YAPI

DIŞ YAPI

İÇ YAPI

ÜST YAPI

SUSLEME ELEMANLARI

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

notlar :

ELEKTRİK

SU

ISITMA

ATIKSU


TESPİT TARİHİ

HAZIRLAYAN

YAPININ	İLİ	BURSA	YAPININ	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	İZ NIK		KAT ADEDİ	2
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST	YIGMA
	SOKAK	LEFKE KAPI		MALZEME	
	KAPI NO	55		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	82		ÇEVRESEL	
	PARSEL	23		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

fotoğraf U-9050-4

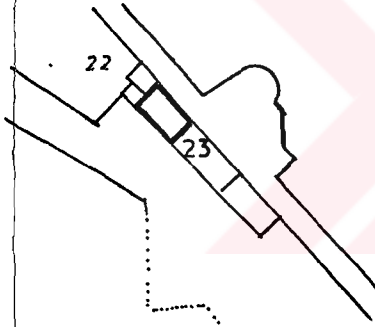

BUGÜNKÜ SAHİBİ	BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:														
YAPININ ADI															
YAPIM TARİHİ															
Genel Tespitler	TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SUSLEME ELEMANLARI		
	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü

notlar :

ELEKTRİK

SU

ISITMA

ATIKSU


TESPİT
TARİHİ

HAZIRLAYAN

YAPININ	İLİ	BURSA	YAPININ	NİTELİĞİ	CAMİ
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	YIĞMA
	SOKAK	MÜZE SK LEFKE KAPI		MALZEME	KARGİR
	KAPI NO			Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	80		ÇEVRESEL	
	PARSEL	1-11-13-14		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

fotoğraf
C.2574-18

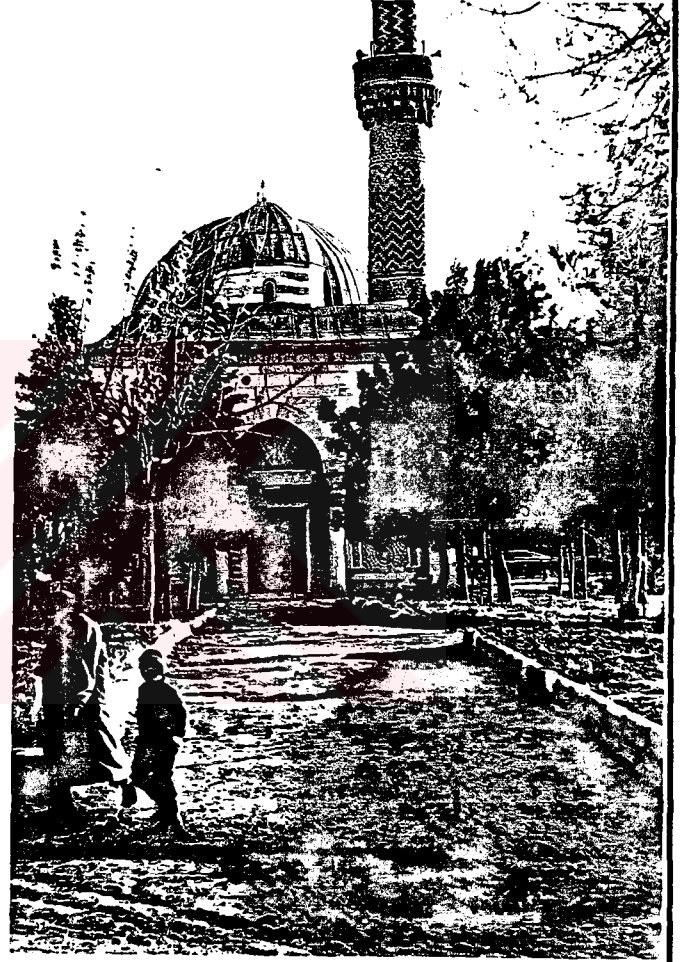

BUGÜNKÜ SAHİBİ	BAKIMINDAN SORUMLU KURULUS:
YAPININ ADI	YESİL CAMİ
YAPIM TARİHİ	H.780-794 M.1379-1390

Genel Tespitler	TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SUSLEME ELEMANLARI		
	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü


notlar :

ELEKTRİK	
SU	
ISITMA	
ATIKSU	
TESPİT TARİHİ	
HAZIRLAYAN	

Y A P I N I Z	İLİ	BURSA	Y A P I N I Z	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	2
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST	3.AK
	SOKAK	LEFKE KAPI		MALZEME	
	KAPI NO	12		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	80		ÇEVRESEL	
	PARSEL	2		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

fotoğraf U_ 9050_ 26

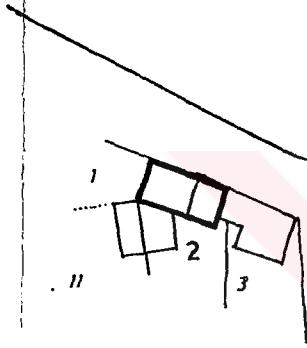

BUGÜNKÜ SAHİBİ	BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:														
YAPININ ADI															
YAPIM TARİHİ															
Genel Tespitler	TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SUSLEME ELEMANLARI		
	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü
notlar :							ELEKTRİK								
							SU								
							ISITMA								
							ATIKSU								
							TESPİT TARİHİ								
							HAZIRLAYAN								



CUMBA





80 ADA 3 PARSEL

CUMBA DETAYI

YAPININ	İLİ	3URSA	YAPININ	NİTELİĞİ	KONUT		
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	2		
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	YIGMA		
	SOKAK	YESİL CAMI LEFKE KAPI		MALZEME			
	KAPI NO	16_1		Koruma Derecesi			
	PAFTA			ANITSAL			
	ADA	79		ÇEVRESEL	X		
	PARSEL	1		ÇEVREYE AYKIRI			

vaziyet planı


fotoğraf 8581_23

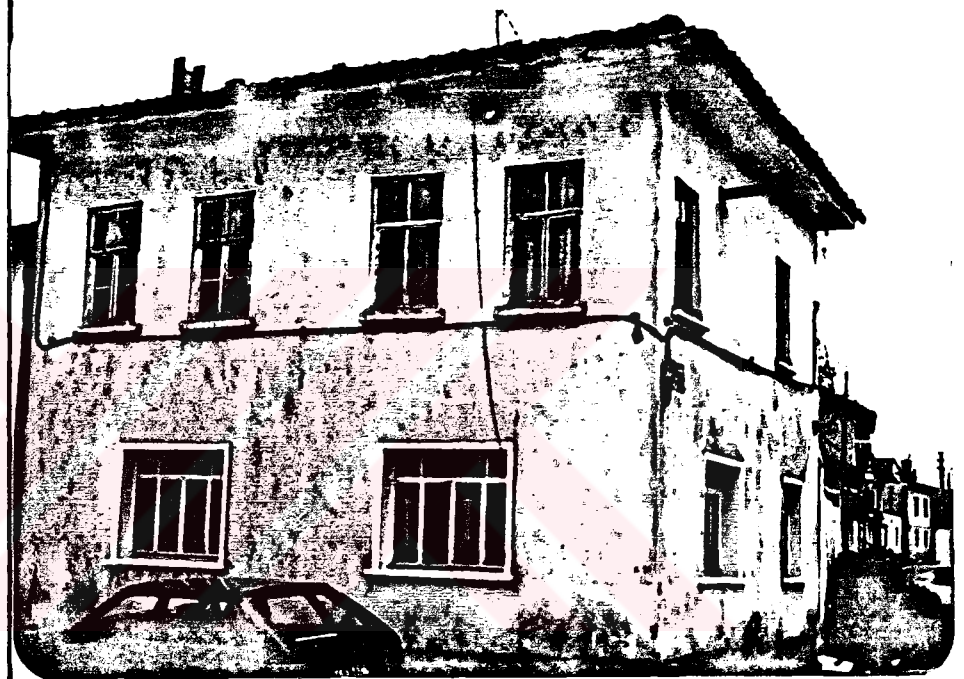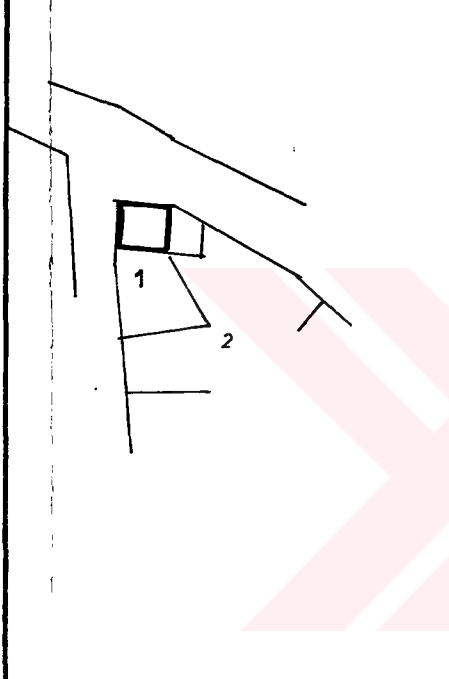

BUGÜNKÜ SAHİBİ			BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:														
YAPININ ADI																	
YAPIM TARİHİ																	
Genel Tespitler			TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SÜSLEME ELEMANLARI		
			iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü
notlar :						ELEKTRİK											
						SU											
						ISITMA											
						ATIKSU											
						TESPİT TARİHİ											
						HAZIRLAYAN											

YAPININ YERİ	İLİ	BURSA	YAPININ NİTELİĞİ	KONUT	
	İLÇESİ	IZNIK		KAT ADEDİ	2
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	YIGMA
	SOKAK	LEFKE KAPI		MALZEME	
	KAPI NO	16		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	☐
	ADA	79		ÇEVRESEL	☒
	PARSEL	2		ÇEVREYE AYKIRI	☐

vaziyet planı

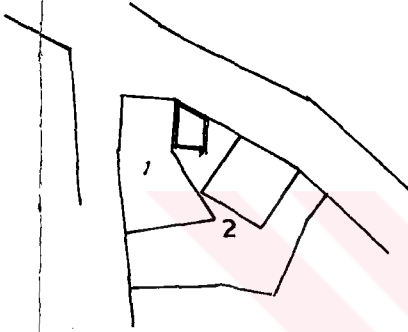

fotoğraf U - 9050. 24



BUGÜNKÜ SAHİBİ

BAKIMINDAN SORUMLU KURULUS:

YAPININ ADI

YAPIM TARİHİ

Genel

Tespitler

TAŞIYICI YAPI

DIŞ YAPI

İÇ YAPI

ÜST YAPI

SUSLEME ELEMANLARI

iyi

orta

kötü

iyi

orta

kötü

iyi

orta

kötü

iyi

orta

kötü

iyi

orta

kötü

Notlar :

ELEKTRİK

SU

ISITMA

ATIKSU


TESPİT TARİHİ

HAZIRLAYAN

Z İ L İ Ç E S İ M A H A L L E S O K A K K A P I N O P A F T A A D A P A R S E L	İLİ	BURSA	Z İ L İ Ç E S İ M A H A L L E S O K A K K A P I N O P A F T A A D A P A R S E L	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	2
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST	YIGMA
	SOKAK	LEFKE KAPI		MALZEME	
	KAPI NO	18		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	79		ÇEVRESEL	
	PARSEL	2		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

fotoğraf U_9050_22

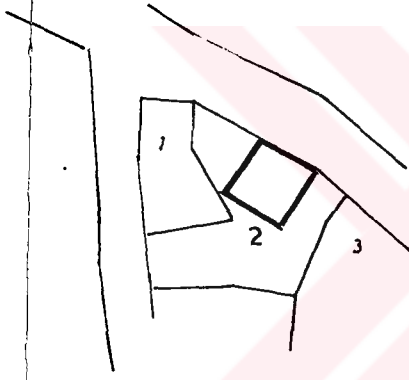

BUGÜNKÜ SAHİBİ

BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:

YAPININ ADI

YAPIM TARİHİ

Genel

Tespitler

TAŞIYICI YAPI

DIŞ YAPI

İÇ YAPI

ÜST YAPI

SÜSLEME ELEMANLARI

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

notlar :

ELEKTRİK

SU

ISITMA


ATIKSU

TESPİT TARİHİ

HAZIRLAYAN




79 ADA 2 PARSEL
GİRİŞ KAPISI

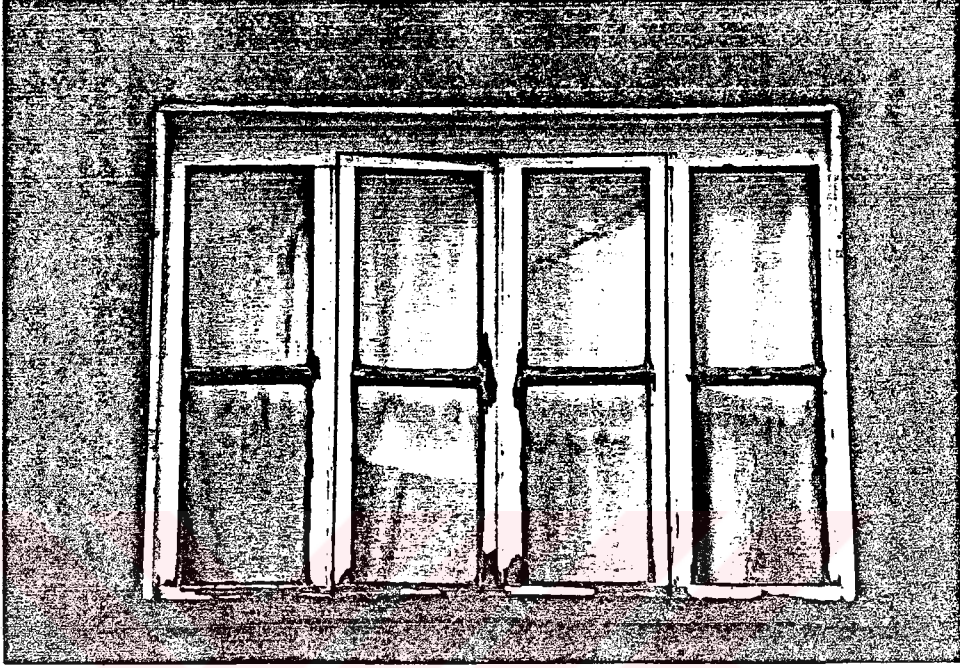

79 ADA 3 PARSEL
ÜST KAT PENCERE

YAPININ	İLİ	BURSA	YAPININ	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	IZNIK		KAT ADEDİ	2
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	3 AK
	SOKAK			MALZEME	
	KAPI NO	22		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	79		ÇEVRESEL	
	PARSEL	4		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

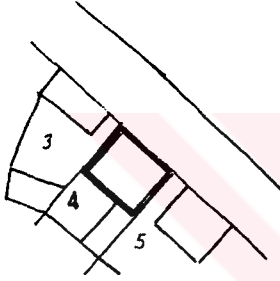


fotoğraf U-9050-19



BUGÜNKÜ SAHİBİ		BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:													
YAPININ ADI															
YAPIM TARİHİ															
Genel Tespitler	TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SUSLEME ELEMANLARI		
	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü
notlar :				ELEKTRİK											
				SU											
				ISITMA											
				ATIKSU											
				TESPİT TARİHİ											
				HAZIRLAYAN											

Y A P I N I N I	İLİ	BURSA	Y A P I N I N I	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	IZNIK		KAT ADEDİ	2
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	YIGMA
	SOKAK	LEFKE KAPI		MALZEME	
	KAPI NO	20		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	79		ÇEVRESEL	
	PARSEL	3		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

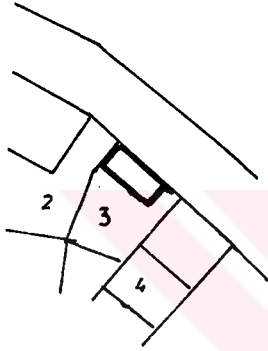


fotoğraf U- 9050-20



BUGÜNKÜ SAHİBİ		BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:														
YAPININ ADI																
YAPIM TARİHİ																
Genel Tespitler		TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SUSLEME ELEMANLARI		
		iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü
notlar :								ELEKTRİK								
								SU								
								ISITMA								
								ATIKSU								
								TESPİT TARİHİ								
								HAZIRLAYAN								


Y A P I N I N İ L İ	İLİ	BURSA	Y A P I N I N İ L İ	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	IZNIK		KAT ADEDİ	2
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST	YIGMA
	SOKAK	LEFKE KAPI		MALZEME	
	KAPI NO	24		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	79		ÇEVRESEL	
	PARSEL	5		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

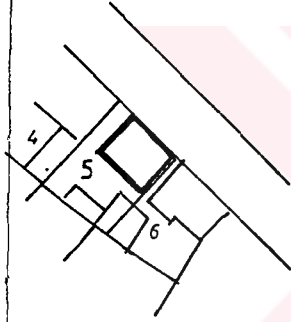

fotoğraf

U- 9050 - 17

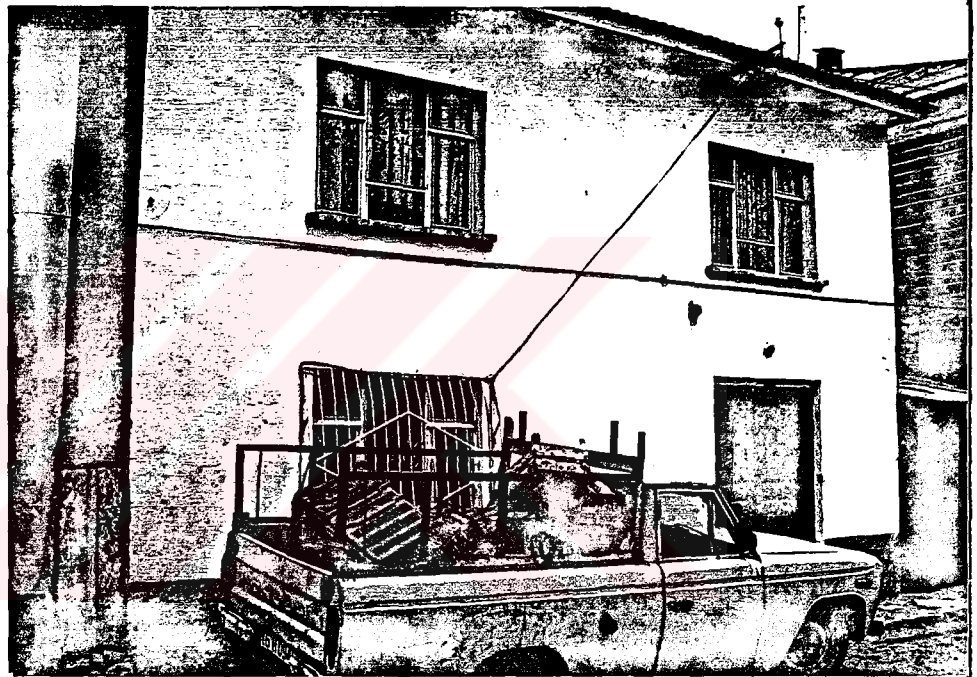

BUGÜNKÜ SAHİBİ

BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:

YAPININ ADI

YAPIM TARİHİ

Genel

Tespitler

TAŞIYICI YAPI

DIŞ YAPI

İÇ YAPI

ÜST YAPI

SÜSLEME ELEMANLARI

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

notlar :

ELEKTRİK


SU

ISITMA

ATIKSU

TESPİT TARİHİ


HAZIRLAYAN

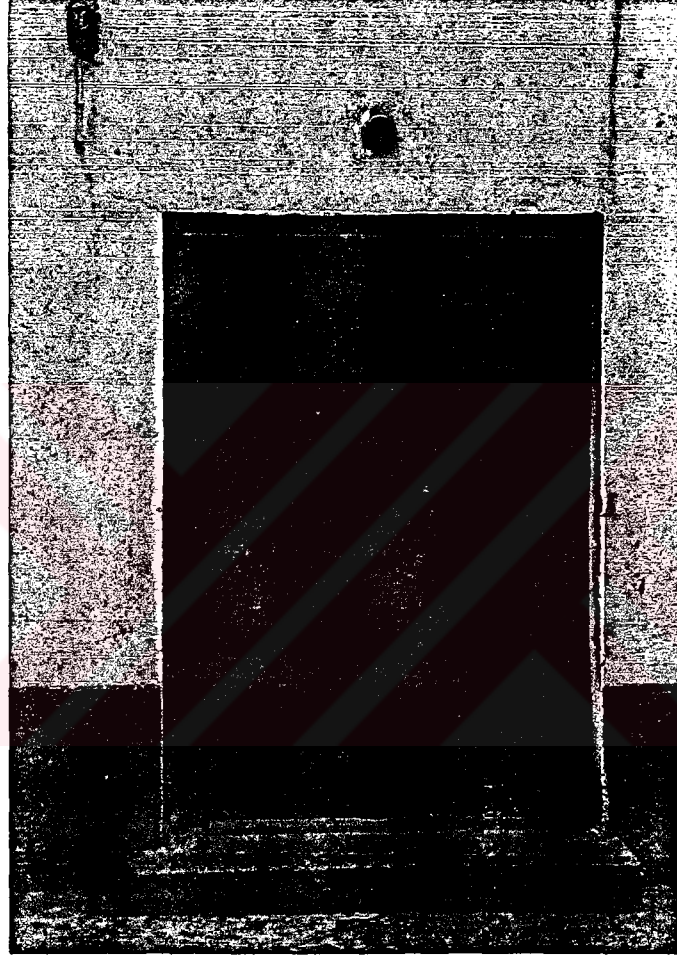

79 ADA 2 PARSEL
GIRIS KAPISI

YAPININ	İLİ	BURSA	YAPININ	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	İZNIK		KAT ADEDİ	2
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	YIGMA
	SOKAK	LEFKE KAPI		MALZEME	
	KAPI NO	25		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	79		ÇEVRESEL	
	PARSEL	6		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

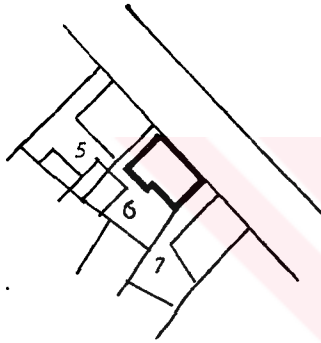

fotoğraf


U. 9050-16



BUGÜNKÜ SAHİBİ		BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:													
YAPININ ADI															
YAPIM TARİHİ															
Genel Tespitler	TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SUSLEME ELEMANLARI		
	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü
notlar :							ELEKTRİK								
							SU								
							ISITMA								
							ATIKSU								
							TESPİT TARİHİ								
							HAZIRLAYAN								

YAPININ	İLİ	BURSA	YAPININ	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	İZNIK		KAT ADEDİ	2
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	BAK
	SOKAK	LEFKE KAPI		MALZEME	
	KAPI NO	28		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	79		ÇEVRESEL	
	PARSEL	7		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

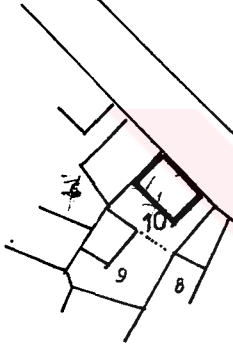

fotoğraf

U. 9050.14



BUGÜNKÜ SAHİBİ

BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:

YAPININ ADI

YAPIM TARİHİ

Genel

Tespitler

TAŞIYICI YAPI

DIŞ YAPI

İÇ YAPI

ÜST YAPI

SUSLEME
ELEMANLARI

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

notlar :

ELEKTRİK

SU

ISITMA


ATIKSU

TESPİT
TARİHİ

HAZIRLAYAN

YAPININ ZARFI	İLİ	BURSA	YAPININ ZARFI	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	2
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	BAK
	SOKAK	LEFKE KAPI		MALZEME	
	KAPI NO	32		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	79		ÇEVRESEL	
	PARSEL	10		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

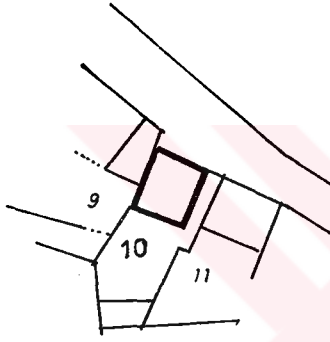


fotoğraf U_9050_11



BUGÜNKÜ SAHİBİ		BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:													
YAPININ ADI															
YAPIM TARİHİ															
Genel Tespitler	TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SUSLEME ELEMANLARI		
	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü
notlar :							ELEKTRİK								
							SU								
							ISITMA								
							ATIKSU								
							TESPİT TARİHİ								
							HAZIRLAYAN								

YAPININ	İLİ	BURSA	YAPININ	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	IZNIK		KAT ADEDİ	1
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	YIGMA
	SOKAK	LEFKE KAPI		MALZEME	
	KAPI NO	34		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	79		ÇEVRESEL	
	PARSEL	11		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

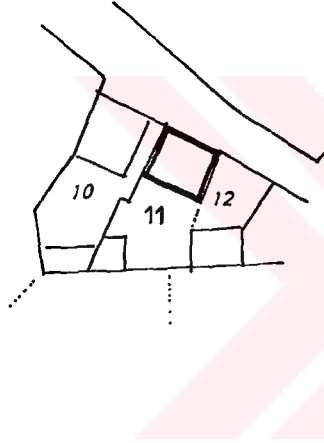


fotoğraf U-9050-10




BUGÜNKÜ SAHİBİ		BAKIMINDAN SORUMLU KURULUS:													
YAPININ ADI															
YAPIM TARİHİ															
Genel Tespitler	TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SÜSLEME ELEMANLARI		
	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü
notlar :							ELEKTRİK								
							SU								
							ISITMA								
							ATIKSU								
							TESPİT TARİHİ								
							HAZIRLAYAN								

YAPININ ZARFI	İLİ	BURSA	YAPININ ZARFI	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	2
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	YIGMA
	SOKAK	LEFKE KAPI		MALZEME	
	KAPI NO	36		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	79		ÇEVRESEL	
	PARSEL	12		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

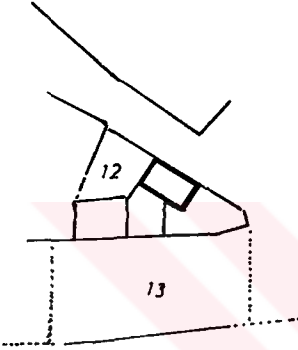

fotoğraf
U- 9050_9

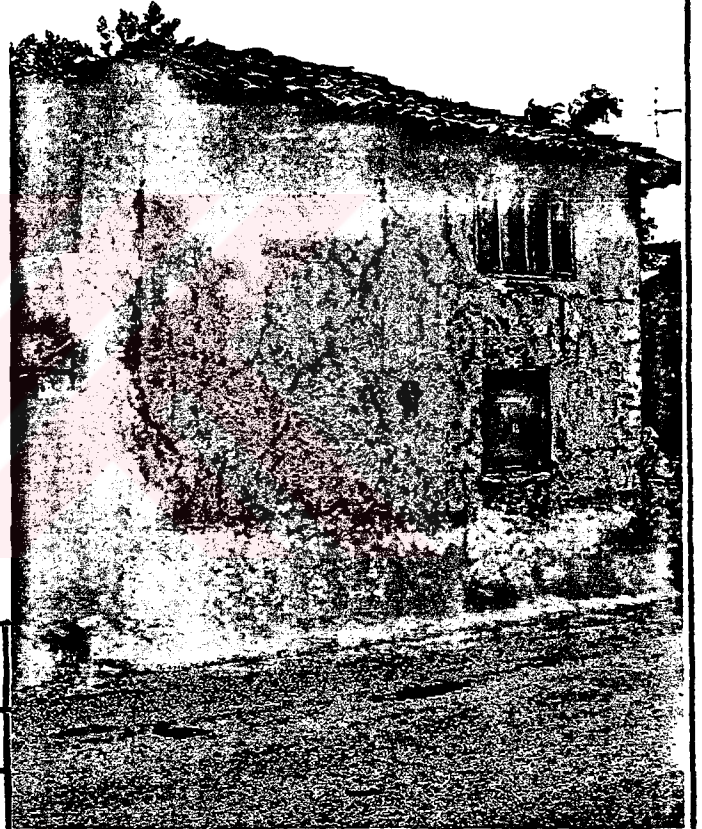

BUGÜNKÜ SAHİBİ

BAKIMINDAN SORUMLU
KURULUŞ:

YAPININ ADI

YAPIM TARİHİ

Genel

Tespitler

TAŞIYICI YAPI

DIŞ YAPI

İÇ YAPI

ÜST YAPI

SÜSLEME
ELEMANLARI

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

notlar :

ELEKTRİK

SU

ISITMA

ATIKSU

TESPİT
TARİHİ


HAZIRLAYAN

YAPININ	İLİ	BURSA	YAPININ	NİTELİĞİ	
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	
	SOKAK	LEFKE KAPI		MALZEME	
	KAPI NO			Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	79		ÇEVRESEL	
	PARSEL	13		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

fotoğraf

U.9050-8

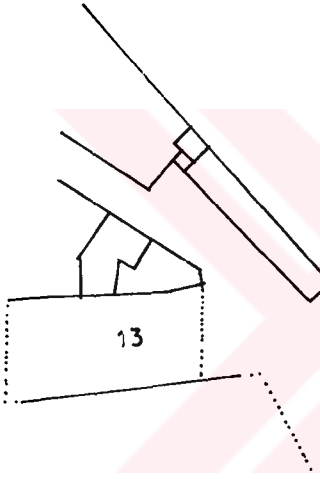

BUGÜNKÜ SAHİBİ

BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:

YAPININ ADI

YAPIM TARİHİ

Genel

Tespitler

TAŞIYICI YAPI

DIŞ YAPI

İÇ YAPI

ÜST YAPI

SUSLEME ELEMANLARI

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

notlar :

ELEKTRİK

SU

ISITMA


ATIKSU

TESPİT TARİHİ

HAZIRLAYAN


Y A P I N I Z	İLİ	BURSA	Y A P I N I Z	NİTELİĞİ	
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST	
	SOKAK	LEFKE KAPI		MALZEME	
	KAPI NO			Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	79		ÇEVRESEL	
	PARSEL	14		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

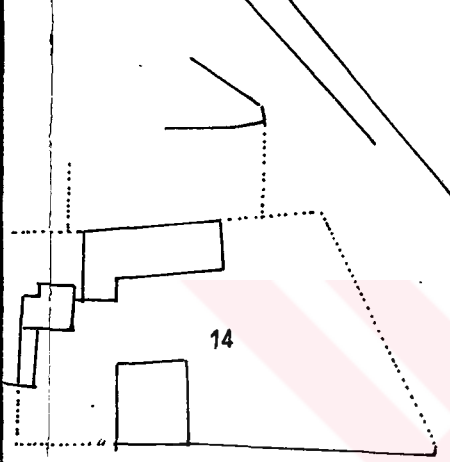

fotoğraf

U_9050_2

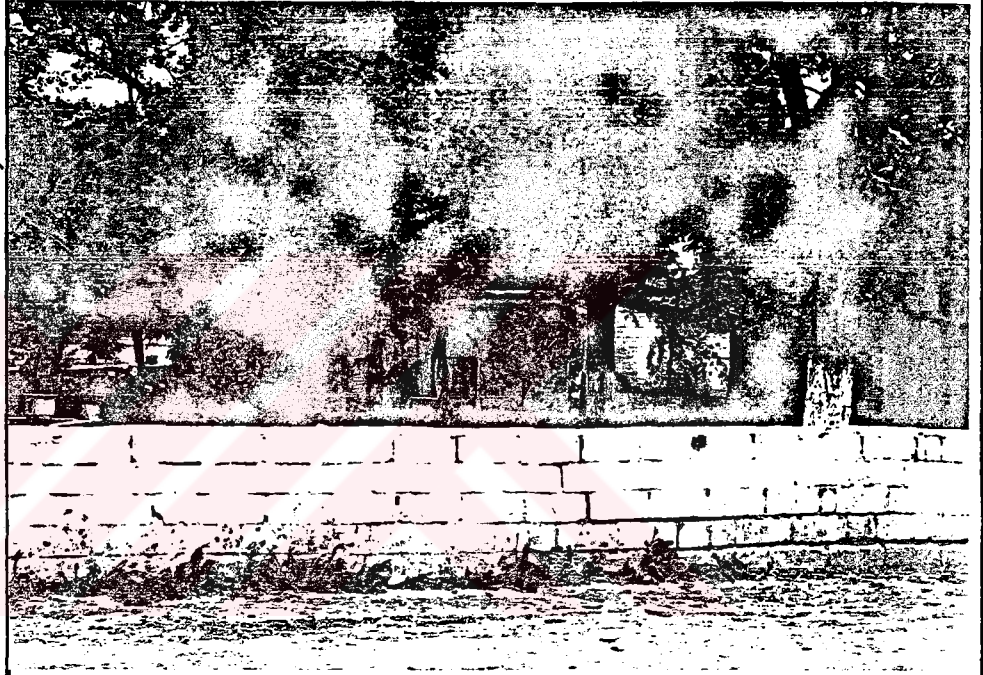

BUGÜNKÜ SAHİBİ

BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:

YAPININ ADI

YAPIM TARİHİ

Genel

TAŞIYICI YAPI

DIŞ YAPI

İÇ YAPI

ÜST YAPI

SUSLEME
ELEMANLARI

Tespitler

iyi

orta

kötü

iyi

orta

kötü

iyi

orta

kötü

iyi

orta

kötü

iyi

orta

kötü

notlar :

ELEKTRİK

SU

ISITMA

ATIKSU


TESPİT
TARİHİ

HAZIRLAYAN

Y A P I N I N	İLİ	BURSA	Z A P I N I N	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	2
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	YIĞMA
	SOKAK	YEŞİL CAMİİ		MALZEME	
	KAPI NO	30		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	79		ÇEVRESEL	
	PARSEL	19		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

fotoğraf

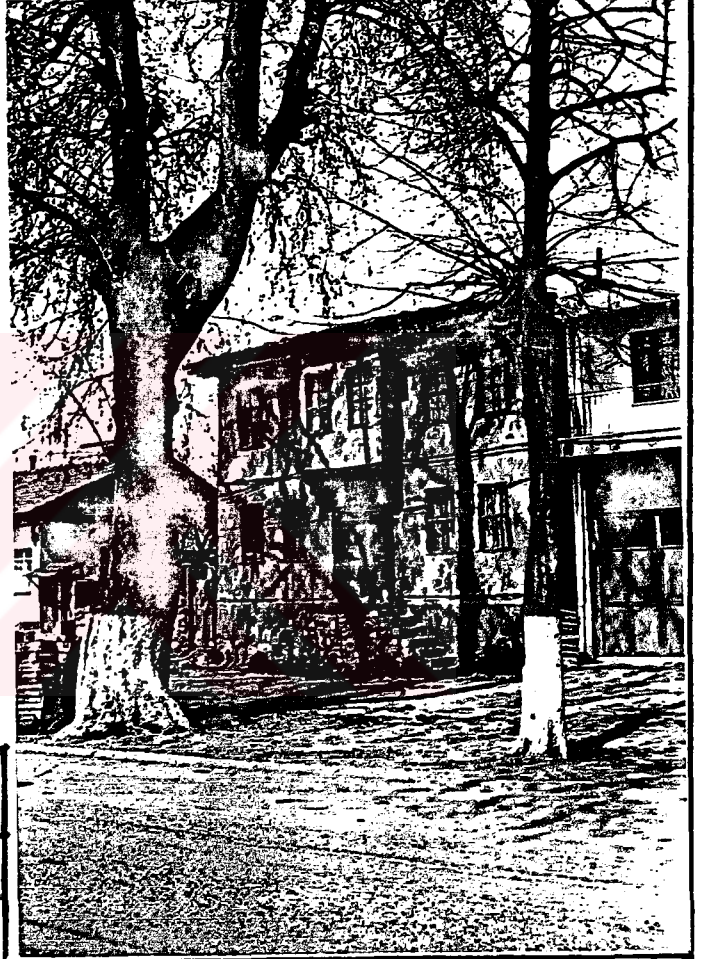

BUGÜNKÜ SAHİBİ		BAKIMINDAN SORUMLU KURULUS:														
YAPININ ADI																
YAPIM TARİHİ																
Genel Tespitler		TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SUSLEME ELEMANLARI		
		iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü
notlar :							ELEKTRİK									
							SU									
							ISITMA									
							ATIKSU									
							TESPİT TARİHİ									
							HAZIRLAYAN									

YAPININ	İLİ	BURSA	YAPININ	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	2
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	YIĞMA
	SOKAK	YEŞİL CAMİİ		MALZEME	
	KAPI NO	10		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	80		ÇEVRESEL	
	PARSEL	7		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

fotoğraf
C_ 2574_9



BUGÜNKÜ SAHİBİ	BAKIMINDAN SORUMLU KURULUS:
YAPININ ADI	
YAPIM TARİHİ	

Genel Tespitler	TAŞIYICI YAPI			DİŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SUSLEME ELEMANLARI		
	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü

notlar :

ELEKTRİK

SU

ISITMA

ATIKSU

TESPİT TARİHİ

HAZIRLAYAN



80 ADA , 7 PARSEL

GİRİŞ KAPISI

YAPININ ZARFI	İLİ	BURSA	YAPININ ZARFI	NİTELİĞİ	
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST	
	SOKAK	YEŞİL CAMİ		MALZEME	
	KAPI NO			Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA			ÇEVRESEL	
	PARSEL			ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

fotoğraf



BUGÜNKÜ SAHİBİ

BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:

YAPININ ADI

YAPIM TARİHİ

Genel

Tespitler

TAŞIYICI YAPI

DIŞ YAPI

İÇ YAPI

ÜST YAPI

SÜSLEME ELEMANLARI

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

notlar :

ELEKTRİK

SU

ISITMA

ATIKSU

TESPİT TARİHİ

HAZIRLAYAN


Z İ L L E B A Y	İLİ	BURSA	Z Y A P I N I	NİTELİĞİ	KONUT			
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	2			
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.				
	SOKAK	YESİL CAMİ GEÇİDİ		MALZEME				
	KAPI NO	3		Koruma Derecesi				
	PAFTA			ANITSAL				
	ADA	79		ÇEVRESEL				
PARSEL	32		ÇEVREYE AYKIRI					

vaziyet planı	fotoğraf C - 2574 - 12																														
BUGÜNKÜ SAHİBİ	BAKIMINDAN SORUMLU KURULUS:																														
YAPININ ADI																															
YAPIM TARİHİ																															
Genel Tespitler	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">TAŞIYICI YAPI</th> <th colspan="3">DIŞ YAPI</th> <th colspan="3">İÇ YAPI</th> <th colspan="3">ÜST YAPI</th> <th colspan="3">SUSLEME ELEMANLARI</th> </tr> <tr> <td>iyi</td><td>orta</td><td>kötü</td> <td>iyi</td><td>orta</td><td>kötü</td> <td>iyi</td><td>orta</td><td>kötü</td> <td>iyi</td><td>orta</td><td>kötü</td> <td>iyi</td><td>orta</td><td>kötü</td> </tr> </table>		TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SUSLEME ELEMANLARI			iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta
TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SUSLEME ELEMANLARI																			
iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü																	
notlar :		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>ELEKTRİK</td><td></td></tr> <tr><td>SU</td><td></td></tr> <tr><td>ISITMA</td><td></td></tr> <tr><td>ATIKSU</td><td></td></tr> <tr><td>TESPİT TARİHİ</td><td></td></tr> <tr><td>HAZIRLAYAN</td><td></td></tr> </table>	ELEKTRİK		SU		ISITMA		ATIKSU		TESPİT TARİHİ		HAZIRLAYAN																		
ELEKTRİK																															
SU																															
ISITMA																															
ATIKSU																															
TESPİT TARİHİ																															
HAZIRLAYAN																															

YAPININ	İLİ	BURSA	YAPININ	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	2
	MAHALLE			TAŞIYICI SİSTE	YIĞMA
	SOKAK	YEŞİL CAMİ SOK.		MALZEME	
	KAPI NO			Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	80		ÇEVRESEL	
	PARSEL	9		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

fotoğraf

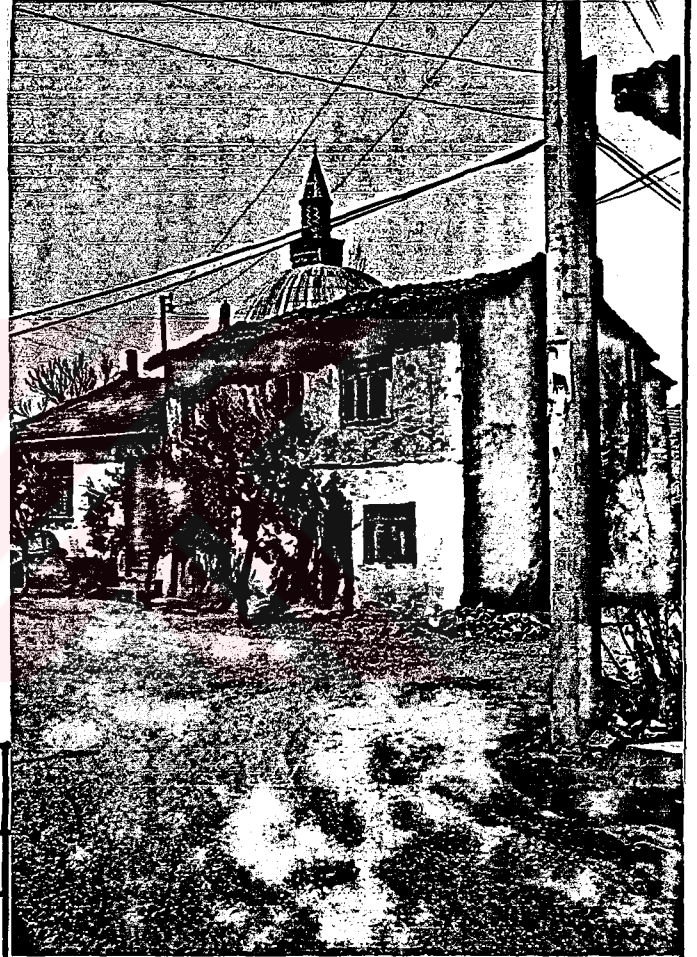


BUGÜNKÜ SAHİBİ		BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:													
YAPININ ADI															
YAPIM TARİHİ															
Genel Tespitler	TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SUSLEME ELEMANLARI		
	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü
notlar :							ELEKTRİK								
							SU								
							ISITMA								
							ATIKSU								
							TESPİT TARİHİ								
							HAZIRLAYAN								

Z I L L E B A Y	İLİ	BURSA	Z I L L E B A Y	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	2
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	
	SOKAK	YEŞİL CAMİ		MALZEME	
	KAPI NO	14		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	80		ÇEVRESEL	
	PARSEL	9		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

fotoğraf

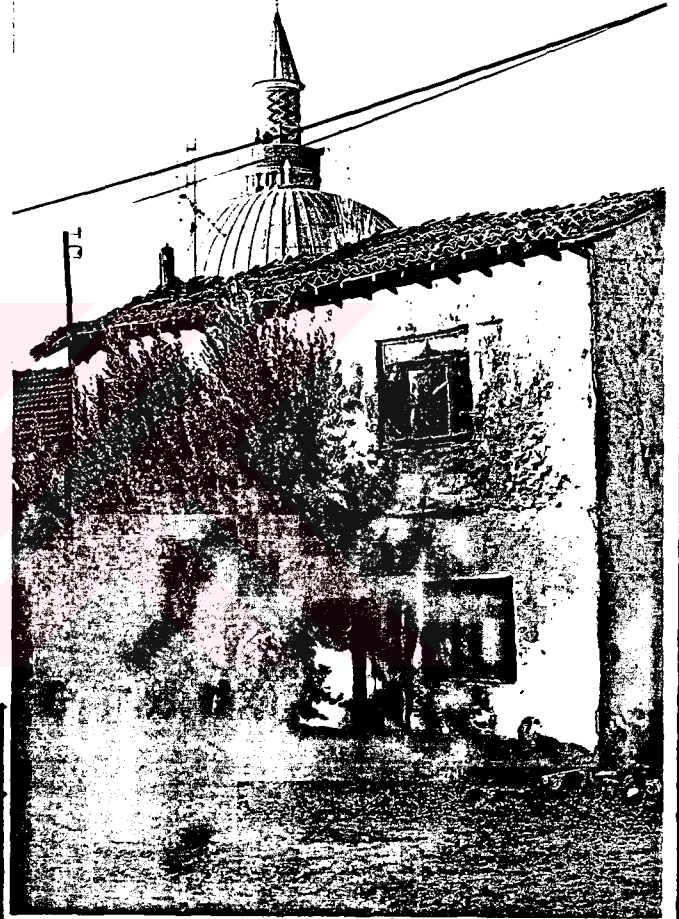

BUGÜNKÜ SAHİBİ

BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:

YAPININ ADI

YAPIM TARİHİ

Genel

Tespitler

TAŞIYICI YAPI

DIŞ YAPI

İÇ YAPI

ÜST YAPI

SÜSLEME ELEMANLARI

iyi orta kötü iyi orta kötü

iyi orta kötü iyi orta kötü iyi orta kötü

notlar :

ELEKTRİK

SU

ISITMA

ATIKSU

TESPİT TARİHİ

HAZIRLAYAN


Z İ L İ L M A D E S İ	İLİ	BURSA	Z İ L İ L M A D E S İ	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	2
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	YIĞMA
	SOKAK	YEŞİL CAMİ		MALZEME	KAGIR
	KAPI NO	22		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	79		ÇEVRESEL	
	PARSEL	22		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

fotoğraf




BUGÜNKÜ SAHİBİ			BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:													
YAPININ ADI																
YAPIM TARİHİ																
Genel Tespitler		TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SÜSLEME ELEMANLARI		
		iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü
notlar :								ELEKTRİK								
								SU								
								ISITMA								
								ATIKSU								
								TESPİT TARİHİ								
								HAZIRLAYAN								

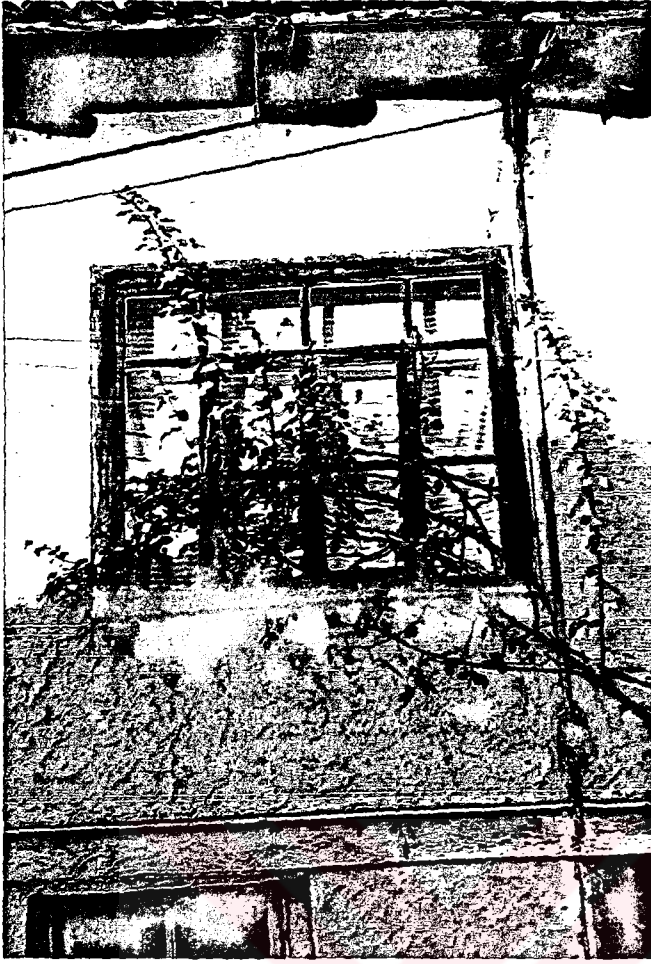

ÜST KAT PENCERE

79 ADA, 22 PARSEL

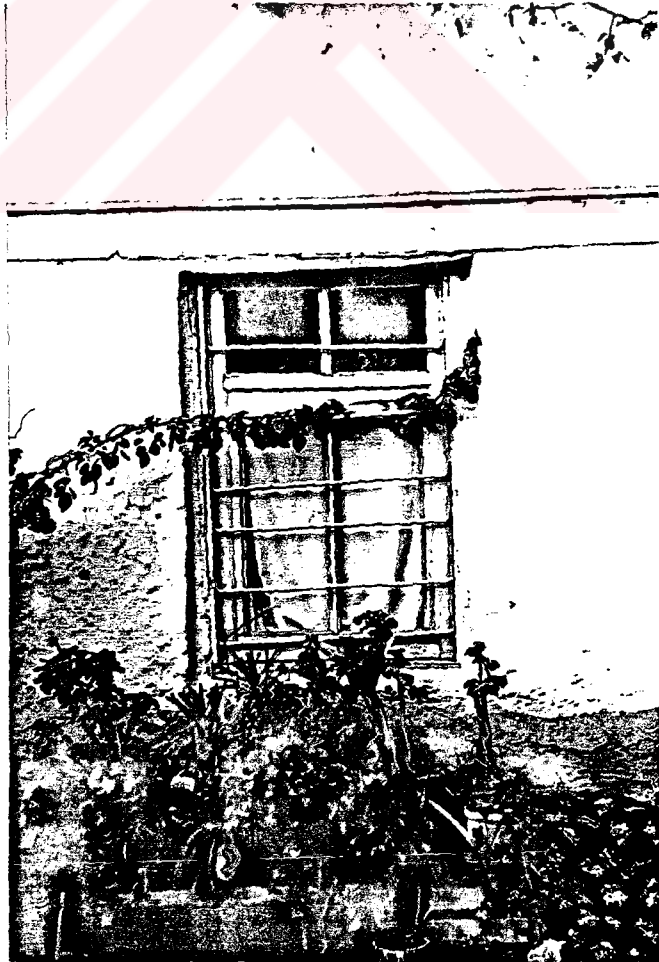


ALT KAT PENCERE

YAPININ	İLİ	BURSA	YAPININ	NİTELİĞİ	CAMİ
	İLÇESİ	IZNIK		KAT ADEDİ	
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	YIĞMA
	SOKAK	MUZE SK LEFKE KAPI		MALZEME	KARGİR
	KAPI NO			Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	80		ÇEVRESEL	
	PARSEL	1.11.13.14		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı


fotoğraf

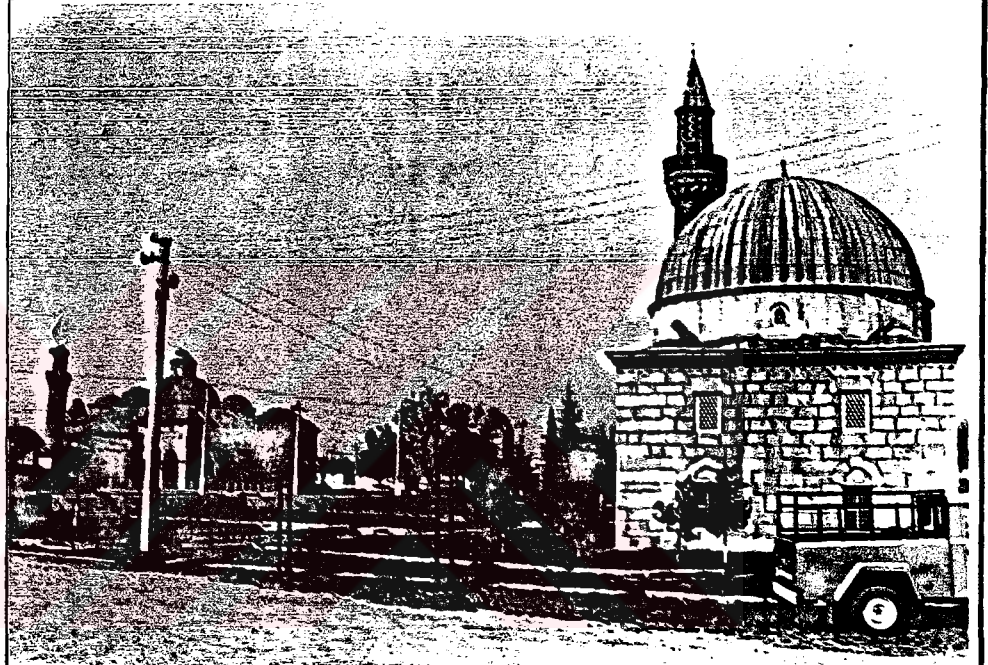


BUGÜNKÜ SAHİBİ		BAKIMINDAN SORUMLU KURULUS:														
YAPININ ADI		YEŞİL CAMİ														
YAPIM TARİHİ																
Genel Tespitler		TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SÜSLEME ELEMANLARI		
		iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü
notlar :								ELEKTRİK								
								SU								
								ISITMA								
								ATIKSU								
								TESPİT TARİHİ								
								HAZIRLAYAN								

YAPININ	İLİ	BURSA	YAPININ	NİTELİĞİ	SUR
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST	YIĞMA
	SOKAK			MALZEME	KAGİR
	KAPI NO			Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA			ÇEVRESEL	
	PARSEL			ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

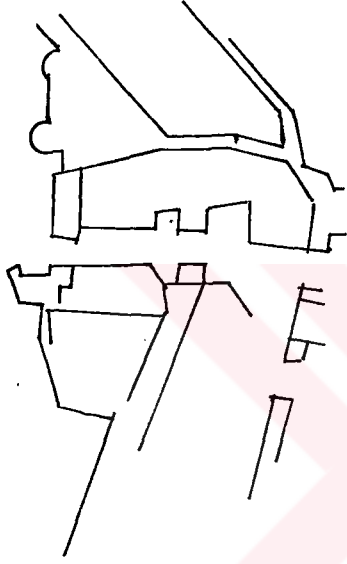


fotoğraf

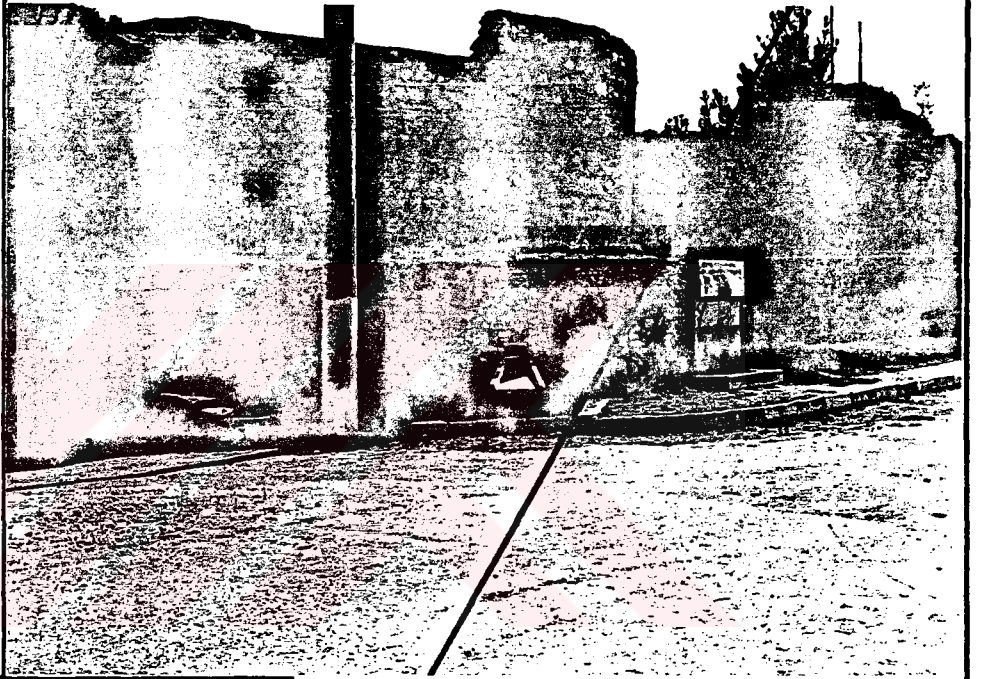

BUGÜNKÜ SAHİBİ	BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:														
YAPININ ADI	LEFKE KAPI														
YAPIM TARİHİ															
Genel Tespitler	TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SUSLEME ELEMANLARI		
	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü
notlar :							ELEKTRİK								
							SU								
							ISITMA								
							ATIKSU								
							TESPİT TARİHİ								
							HAZIRLAYAN								

Z İ L D A Y	İLİ	BURSA	Z İ L D A Y	NİTELİĞİ	CAMİ			
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ				
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	YIĞMA			
	SOKAK	MÜZE SK		MALZEME	KARGİR			
	KAPI NO			Koruma Derecesi				
	PAFTA			ANITSAL	☐	☐	☐	☐
	ADA	71		ÇEVRESEL	☐	☐	☐	☐
	PARSEL	4		ÇEVREYE AYKIRI	☐	☐	☐	☐

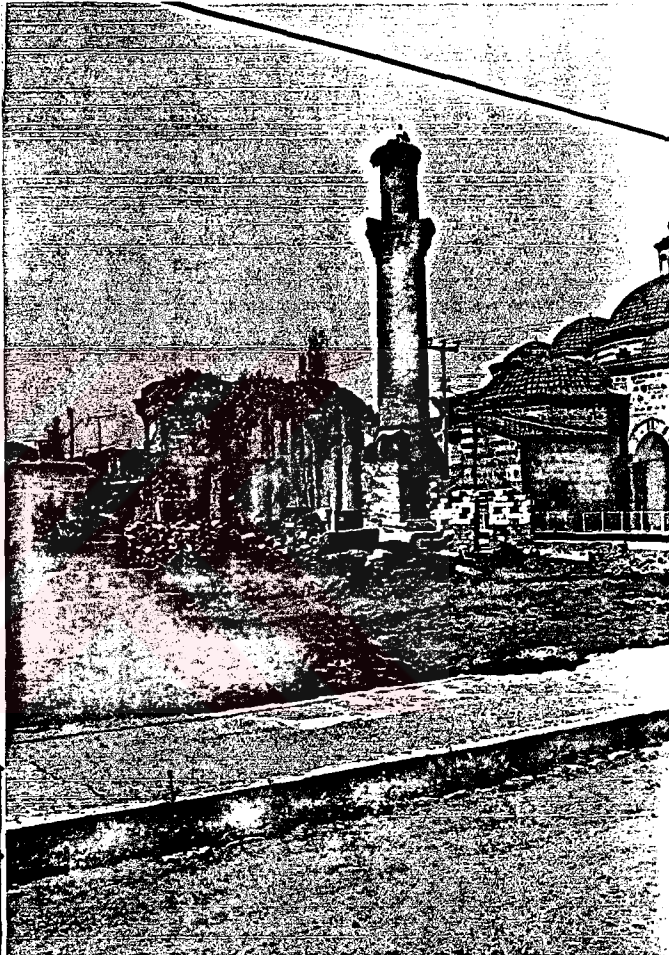vaziyet planı	fotoğraf	
---------------	----------	---


BUGÜNKÜ SAHİBİ	BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:
YAPININ ADI	ŞEYH KUTBETTİN TURBESİ
YAPIM TARİHİ	H: 902-903

Genel Tespitler	TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SÜSLEME ELEMANLARI		
	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü
notlar :							ELEKTRİK								
							SU								
							ISITMA								
							ATIKSU								
							TESPİT TARİHİ								
							HAZIRLAYAN								

YAPININ ZARFI	İLİ	BURSA	YAPININ ZARFI	NİTELİĞİ	İMARET
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST	YİĞMA
	SOKAK	MÜZE SK.		MALZEME	
	KAPI NO			Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	X
	ADA	70		ÇEVRESEL	
	PARSEL	3		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

fotoğraf

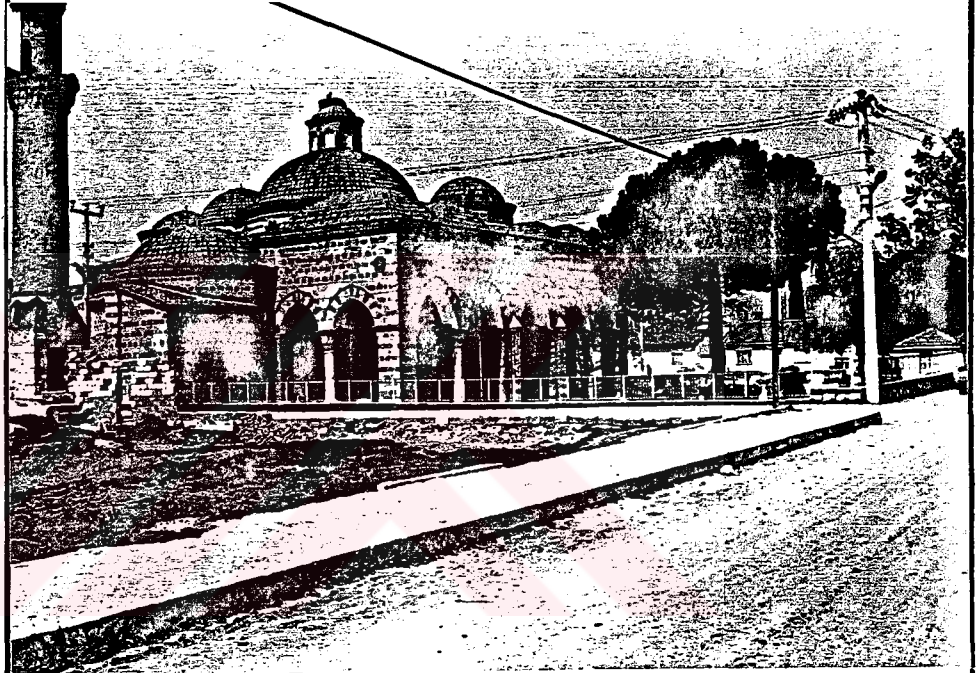

BUGÜNKÜ SAHİBİ		BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:														
YAPININ ADI		NİLÜFER HATUN IM. İZNİK MUZESİ														
YAPIM TARİHİ		H: 790 M:1389														
Genel Tespitler		TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SÜSLEME ELEMANLARI		
		iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü

notlar :

ELEKTRİK

SU

ISITMA

ATIKSU


TESPİT TARİHİ

HAZIRLAYAN

YAPININ	İLİ	BÜRSA	YAPININ	NİTELİĞİ	
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST	
	SOKAK	KILIÇARSLAN CAD.		MALZEME	
	KAPI NO			Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA			ÇEVRESEL	
	PARSEL			ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

fotoğraf

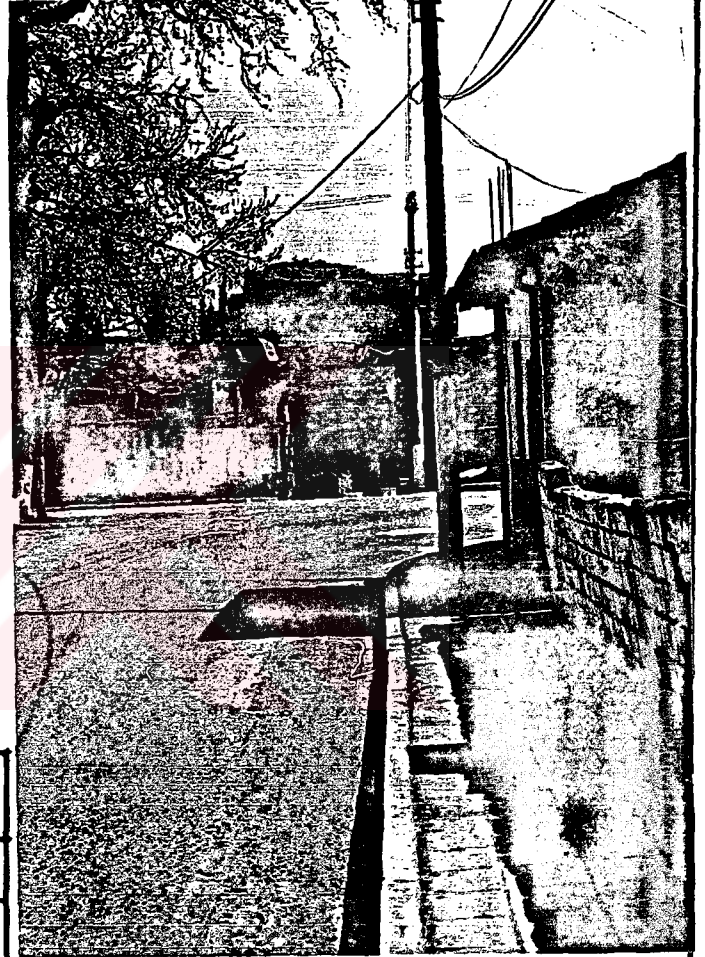

BUGÜNKÜ SAHİBİ

BAKIMINDAN SORUMLU KURULUS:

YAPININ ADI

LEFKE KAPI

YAPIM TARİHİ

Genel

Tespitler

TAŞIYICI YAPI

DIŞ YAPI

İÇ YAPI

ÜST YAPI

SUSLEME ELEMANLARI

iyi orta kötü iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

iyi orta kötü

notlar :

ELEKTRİK

SU

ISITMA

ATIKSU

TESPİT TARİHİ

HAZIRLAYAN

YAPININ	İLİ	BURSA	YAPININ	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	2
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	YIĞMA
	SOKAK	KILIÇARSLAN CAD.		MALZEME	KAĞIR
	KAPI NO	188		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	77		ÇEVRESEL	
	PARSEL	4		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

fotoğraf




BUGÜNKÜ SAHİBİ		BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:													
YAPININ ADI															
YAPIM TARİHİ															
Genel Tespitler	TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SÜSLEME ELEMANLARI		
	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü
notlar :							ELEKTRİK								
							SU								
							ISITMA								
							ATIKSU								
							TESPİT TARİHİ								
							HAZIRLAYAN								

YAPININ ZARFI	İLİ	BURSA	YAPININ ZARFI	NİTELİĞİ	
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	
	SOKAK	KILIÇARSLAN CAD.		MALZEME	
	KAPI NO	215		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	78		ÇEVRESEL	
	PARSEL			ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

fotoğraf

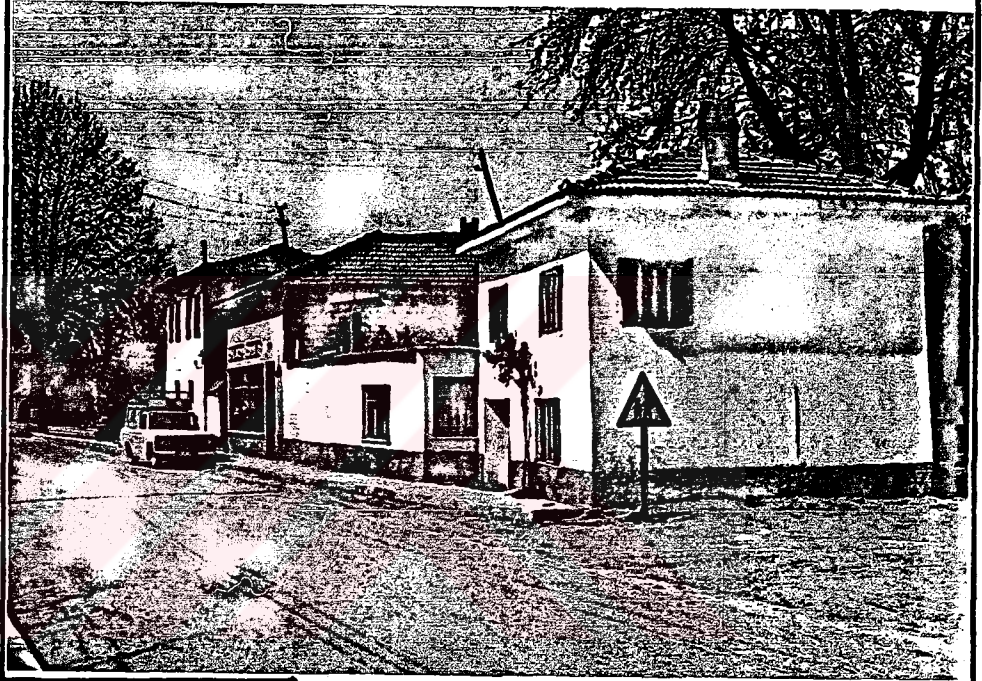

BUGÜNKÜ SAHİBİ

BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:

YAPININ ADI

YAPIM TARİHİ

Genel

Tespitler

TAŞIYICI YAPI

DIŞ YAPI

İÇ YAPI

ÜST YAPI

SÜSLEME ELEMANLARI

iyi

orta

kötü

iyi

orta

kötü

iyi

orta

kötü

iyi

orta

kötü

iyi

orta

kötü

notlar :

ELEKTRİK

SU

ISITMA

ATIKSU


TESPİT TARİHİ

HAZIRLAYAN

YAPININ ZATIL ZATIL ZATIL ZATIL ZATIL ZATIL ZATIL	İLİ	BURSA	YAPININ ZATIL ZATIL ZATIL ZATIL ZATIL ZATIL ZATIL	NİTELİĞİ	
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	2
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	YIĞMA
	SOKAK	KILICARSLAN		MALZEME	
	KAPI NO			Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	115		ÇEVRESEL	
	PARSEL	6		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

fotoğraf

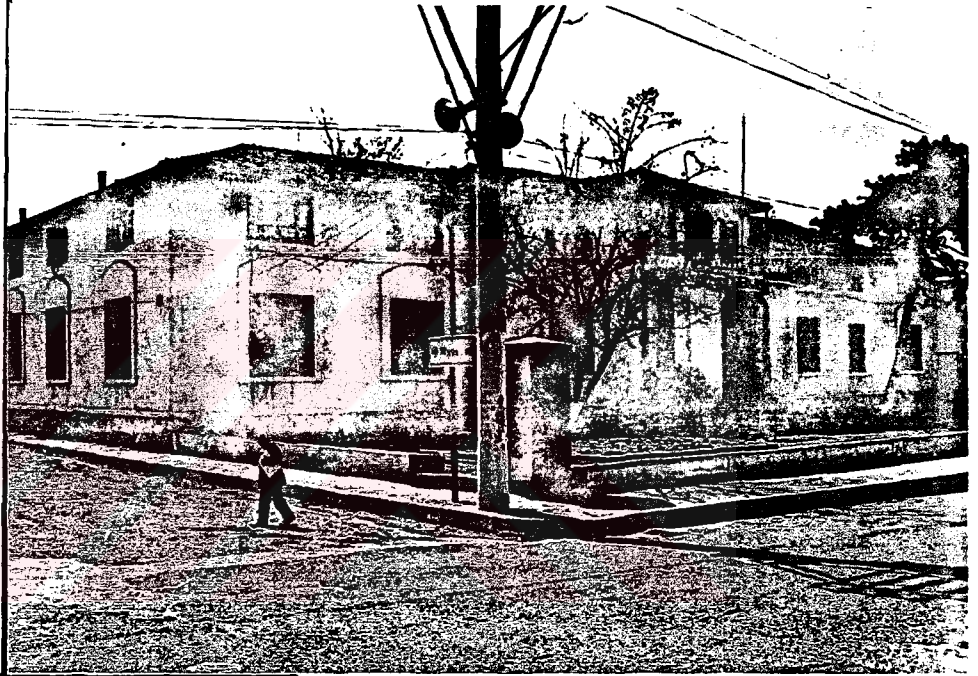

BUGÜNKÜ SAHİBİ: TEKEKEL
BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:

YAPININ ADI

YAPIM TARİHİ

Genel Tespitler	TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SUSLEME ELEMANLARI		
	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü

notlar :

ELEKTRİK

SU

ISITMA

ATIKSU

TESPİT TARİHİ

HAZIRLAYAN

Z I Z I P A Y	İLİ	BURSA	Z I Z I P A Y	NİTELİĞİ	
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	
	SOKAK	KILIÇARSLAN		MALZEME	
	KAPI NO			Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA			ÇEVRESEL	
	PARSEL			ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

fotoğraf



BUGÜNKÜ SAHİBİ		BAKIMINDAN SORUMLU KURULUS:													
YAPININ ADI															
YAPIM TARİHİ															
Genel Tespitler	TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SUSLEME ELEMANLARI		
	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü
notlar :							ELEKTRİK								
							SU								
							ISITMA								
							ATIKSU								
							TESPİT TARİHİ								
							HAZIRLAYAN								

YAPININ ZILN	İLİ	BURSA	YAPININ ZILN	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	1
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	YIĞMA
	SOKAK	EĞRİ		MALZEME	
	KAPI NO	12		Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA	81		ÇEVRESEL	
	PARSEL	9		ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

fotoğraf 8581_17



BUGÜNKÜ SAHİBİ		BAKIMINDAN SORUMLU KURULUŞ:													
YAPININ ADI															
YAPIM TARİHİ															
Genel Tespitler	TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SUSLEME ELEMANLARI		
	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü
notlar :							ELEKTRİK								
							SU								
							ISITMA								
							ATIKSU								
							TESPİT TARİHİ								
							HAZIRLAYAN								

YAPININ	İLİ	BURSA	YAPININ	NİTELİĞİ	KONUT
	İLÇESİ	İZNİK		KAT ADEDİ	2
	MAHALLE			TAŞIYICI SİST.	
	SOKAK			MALZEME	
	KAPI NO			Koruma Derecesi	
	PAFTA			ANITSAL	
	ADA			ÇEVRESEL	X
	PARSEL			ÇEVREYE AYKIRI	

vaziyet planı

fotoğraf

C - 2574-10



BUGÜNKÜ SAHİBİ

BAKIMINDAN SORUMLU KURULUS:

YAPININ ADI

YAPIM TARİHİ

Genel Tespitler	TAŞIYICI YAPI			DIŞ YAPI			İÇ YAPI			ÜST YAPI			SUSLEME ELEMENTLARI		
	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü	iyi	orta	kötü

notlar :

ELEKTRİK

SU

ISITMA

ATIKSU

TESPİT
TARİHİ

HAZIRLAYAN

LEFKE KAPI BÖLGESİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ

☐	yığma konut
☐	yığma ticaret
☐	yığma ticaret+konut
☐	yığma depo- ahır vb.
☐	3.A konut
☐	3.A ticaret
☐	3.A ticaret+konut
☐	3.A depo- yüklük

